



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING
INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY

NÁVRH TECHNOLOGIE VÝROBY SOUČÁSTI "ŘETĚZOVÉ KOLO"

PROJECT TECHNOLOGY OF PRODUCTION COMPONENTS "SPROCKET - WHEEL"

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Bc. LADISLAV HALUŠKA

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

Ing. LADISLAV ŽÁK, Ph.D.

BRNO 2010

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Ústav strojírenské technologie

Akademický rok: 2009/2010

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

student(ka): Bc. Ladislav Haluška

který/která studuje v **magisterském navazujícím studijním programu**

obor: **Strojírenská technologie (2303T002)**

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách a se Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma diplomové práce:

Návrh technologie výroby součásti "Řetězové kolo"

v anglickém jazyce:

Project technology of production components "Sprocket - wheel"

Stručná charakteristika problematiky úkolu:

Variantní zpracování výroby součásti s vyšší přesností.

Cíle diplomové práce:

1. Literární studie
2. Zhodnocení technologičnosti výroby součásti
3. Návrh technologie výroby
4. Zpracování vybrané varianty
5. Konstrukční řešení nástroje
6. Ekonomické zhodnocení

Seznam odborné literatury:

KOTOUČ, Jiří, et al. Tvářecí nástroje. ČVUT, 1. vyd. Praha : ČVUT, 1993. 350 s. ISBN 80-01-01003-1.

KŘÍŽ, Václav, VÁVRA, Pavel. Strojírenská příručka. 1. vyd. Praha : Scientia, 1998. 255. ISBN 80-7183-054-2 (váz.)

BOLJANOVIC, Vukota. Sheet metal forming processes and die design . New York : Industrial Press., 2004. 219 s. ISBN 0-8311-3182-9.

DVOŘÁK, Milan, GAJDOŠ, František, NOVOTNÝ, Karel. Technologie tváření : Plošné a objemové tváření. 4. vyd. Brno : Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2007. 169 s. ISBN 978-80-214-3425-7.

Vedoucí diplomové práce: Ing. Ladislav Žák, Ph.D.

Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2009/10.


V Brně, dne 2.11.2009




prof. Ing. Miroslav Piška, CSc.
Ředitel ústavu


doc. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc.
Děkan fakulty

VÝKRES ZADANÉ SOUČÁSTI

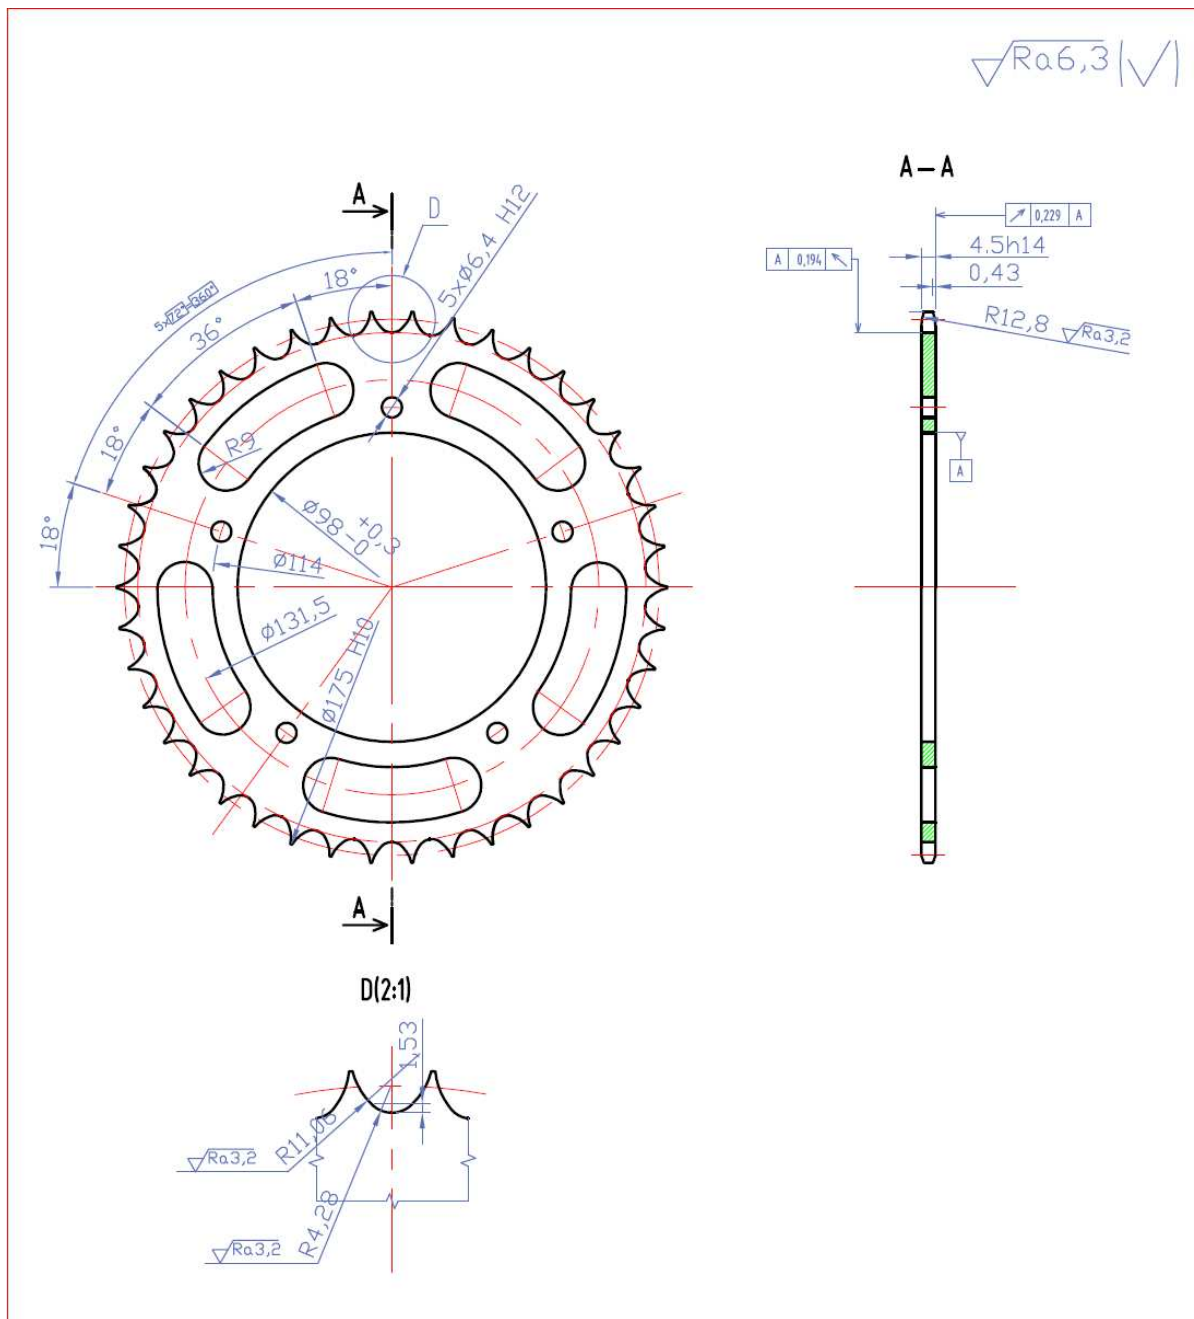

				Přesnost ISO 2768m	Materiál 11 500	T.O.
				Tolerování ISO 8015	Polotovár Ø130 x 25	
				Promítání 	Hrubá hmotnost 0,68	kg
				VUT FSI BRNO ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE		
Změna	Datum	Index	Podpis			
Navrhl HALUŠKA L.	Poznámka	Měřítko 1:2		Název	ŘETĚZOVÉ KOLO	
Přezkoušel						
Technolog						
Normalizace	Starý výkres			Číslo výkresu	5K/6J-01/01	
Schválil	Č.seznamu					
Datum 15.5.2010	Č.sestavy 5K/6J-01-00					
				Listů	List	

ABSTRAKT

Cílem této diplomové práce je navržení vhodné technologie výroby pro součást řetězové kolo z materiálu 11 500, které je určeno pro malý lehký motocykl o objemu do 50 cm³ a je nyní ve stádiu prototypu. Práce je zaměřena především na technologii přesného stříhání s nátláčnou hranou, jenž také byla vybrána jako technologie výrobní. Součástí práce je potřebná literární studie, výpočtová a výkresová dokumentace a také technicko – ekonomické zhodnocení.

Na závěr práce jsou uvedeny přílohy a všechny zdroje, ze kterých jsem čerpal.

Klíčová slova: Řetězové kolo, přesné stříhání, nátláčná hrana

ABSTRACT

The main aim of this thesis is proposing of acceptable technology with manufacture for a part of chain sprocket of the material 11 500, which is designated for a small light motorcycle with a cubature at most 50 cm. It is the prototype, now. The work is specialized on a technology of precision cutting with a pressure edge, at first. This is use for a technology.

The component of this work is needed the literary study, calculating and drawing documentation and technical – economic valuation.

Et the end of this work, you can see all attachments and all sources, which I used for this work.

Keywords: Chain sprocket, precision cutting, pressure edge

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE

HALUŠKA, L. *Návrh technologie výroby součásti "Řetězové kolo"*. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2010. 60 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Ladislav Žák, Ph.D.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že jsem zadanou diplomovou práci vypracoval samostatně pod vedením vedoucí diplomové práce, s použitím odborné literatury a pramenů uvedených na seznamu.

V Jihlavě dne 19.5.2010

Podpis

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji tímto vedoucímu diplomové práce Ing. Ladislavu Žákovi, Ph.D. za cenné rady a připomínky, za ochotu při vypracování této diplomové práce.

Zadání

Výkres součásti

Abstrakt

Bibliografická citace

Čestné prohlášení

Poděkování

Obsah 9

1. Úvod	11
2. Možnosti technologie výroby	12
2.1 Zhodnocení technologičnosti výroby součásti	12
3. Literární studie	13
3.1 Stříhání	13
3.1.1 Princip stříhání	13
3.1.2 Střížný proces	13
3.1.3 Vliv velikosti střížné vůle na kvalitu střížné plochy	14
3.2 Technologie přesného stříhání	15
3.2.1 Varianty technologie přesného stříhání	16
3.2.2 Stříhání se zaoblenými střížnými hranami	16
3.2.3 Přistřihování	17
3.2.4 Stříhání se zkoseným přidržovačem	18
3.2.5 Reversní stříhání	18
3.2.6 Vyhodnocení variant přesného stříhání	19
3.3 Technologie přesného stříhání s nátláčnou hranou	19
3.3.1 Princip přesného stříhání s nátláčnou hranou	20
3.3.2 Napětí v místě stříhu	20
3.3.3 Síly působící na střížném nástroji	24
3.3.4 Práce při přesném stříhání	25
3.3.5 Materiály pro přesné stříhání	25
3.3.6 Kvalita výchozího materiálu	26
3.3.7 Kvalita střížné plochy	26
3.3.8 Výhody a nevýhody přesného stříhání	27
3.4 Technologičnost tvaru součásti	27
3.4.1 Poloměry rohů a hran vystřihovaných částí	27
3.4.2 Minimální průměr otvoru a minimální šířka drážky	28
3.4.3 Vzdálenost mezi otvory a drážkami	28
3.4.4 Střížná vůle	29
3.4.5 Velikost postranního odpadu a šířky můstku	29
3.4.6 Tlačná hrana	29
3.5 Nástroje pro přesné stříhání	31
3.5.1 Druhy nástrojů pro přesné stříhání	31
3.5.2 Hlavní funkční části střížného nástroje	31
3.5.3 Materiály pro střížné nástroje	32
3.6 Výroba funkčních částí nástrojů	33
3.7 Lisys k přesnému stříhání	33
3.7.1 Základní požadavky na lisys pro přesné stříhání	33

4. Návrh technologie přesného stříhání s nátlacnou hranou	34
4.1 Konstrukční a technologické řešení nástroje	34
4.1.1 Nástřihový plán	34
4.1.2 Tlačná hrana	35
4.1.3 Střížná vůle	35
4.1.4 Plocha součásti, délka křivky stříhu a tlačné hrany	36
4.1.5 Výpočet sil působících při přesném stříhání	36
4.1.6 Výpočet střížné práce při přesném stříhání	37
4.1.7 Rozměry funkčních částí střížnice a střížníku	37
4.1.8 Kontrola střížníku na vzpěr	38
4.1.9 Kontrola pevnosti střížníku	39
4.1.10 Kontrola upínací desky na otlacení	40
4.1.11 Výpočet výšky střížnice	41
4.1.12 Pevnostní kontrola upínacích šroubů	43
4.1.13 Návrh lisu	45
5. Technicko ekonomické zhodnocení	46
5.1 Vstupní hodnoty a výpočet zpracovatelské režie	46
5.2 Výpočet nákladů na obsluhu stroje	47
5.3 Výpočet spotřeby a cen materiálu	48
5.3.1 Výpočet spotřeby a cen mat. z tabule plechu – varianta a	49
5.3.2 Výpočet spotřeby a cen materiálu ze svitku – varianta b	51
5.3.3 Porovnání varianty a, varianty b	54
5.4 Náklady na nástroj	54
5.5 Výpočet výrobní ceny součásti	55
6. Závěr	56
Seznam použitých označení – symbolů	57
Seznam použité literatury	59
Seznam příloh	60
Přílohy	

1. ÚVOD

Tato diplomová práce je zaměřena na určení technologie výroby součásti řetězové kolo na malý lehký motocykl o objemu 50 cm³, který je nyní ve stádiu prototypu. Celkové množství vyráběných kusů je stanoveno na 600 000. Z toho je výroba 100 000 kusů pro nově vyrobené motocykly a vzhledem k tomu, že se jedná o součást, kterou je potřeba měnit z důvodu opotřebení cca jednou ročně nebo po ujetí cca 5 tisíc kilometrů, je stanoveno 500 000 kusů jako náhradní díl.

V této práci se pojednává zejména o technologii přesného stříhání, ale je zde i návrh jiné varianty technologie. Stříhání obecně je ve strojírenství velmi rozmanitá metoda jak upravit materiál k výrobě polotovarů nebo hotových výrobků. S metodou stříhání se setkáváme v praxi prakticky pořád. Mezi nejrozšířenější metody stříhání patří klasické postupové stříhání, ale ne vždy se dosahuje potřebných kvalitních výsledků. Proto postupem času, jak rostly nároky na kvalitu, se samozřejmě i metoda klasického (konvenčního) stříhání začala modernizovat a hledalo se, jak zvýšit produktivitu a kvalitu daných výrobků.

Tyto parametry splňuje přesné stříhání, které má řadu variant. Ty budou uvedeny dále v mé práci. Zpracovaná varianta je včetně výkresové dokumentace, potřebných výpočtů a ekonomického zhodnocení.



Obr.1.1 Stříhadlo [16]

2. MOŽNOSTI TECHNOLOGIE VÝROBY

2.1 Zhodnocení technologičnosti výroby součásti

Zadaná součást dle svého tvaru je poměrně komplikovaná a to především vnější ozubení pro řetěz na vnějším obvodu součásti. Funkčními plochami na součásti jsou právě ozubení pro daný druh řetězu a dále otvory pro uchycení součásti do náboje kola motocyklu. Daná součást je navržena z materiálu 11 500, kde mez pevnosti v tahu se pohybuje mezi 500 až 620 MPa. Zadaná součást dle výkresové dokumentace se dá z hlediska technologie vyrábět několika způsoby. Mezi tyto technologie může patřit:

1. postupové stříhání s následným obráběním zubů - obrázení
- odvalování
- frézování
2. třískové obrábění součásti na CNC stroji
3. přesné stříhání
4. řezání laserem
5. další

Ke všem výše uvedeným technologiím je nutno připočítat ještě operaci na úpravu geometrie boku zubu řetězového kola dle výkresové dokumentace. Tato operace není součástí řešení této práce. Technologie číslo jedna a dvě jsou nevhodné z důvodu poměrně dlouhých výrobních časů a také velké pracnosti na další operace. U druhé technologie by navíc vznikal velký a na nic nevyužitelný odpad, kromě šrotu. Řezání laserem je příznivá metoda, v našem případě ovšem nevyhovující z důvodu velmi vysoké nákupní ceny stroje. Další metody jsou spíše pro kusovou nebo malosériovou výrobu nebo opět velmi drahé pořizovací ceny strojů. Jako velmi dobrý kompromis se jeví přesné stříhání a to z důvodu velmi rychlých výrobních časů a dobré kvality výstřižku. Výběr varianty přesného stříhání bude uveden dále v mé práci.

3. LITERÁRNÍ STUDIE

3.1 Stříhání

Stříháním rozumíme postupné nebo současné oddělování částic materiálu.

3.1.1 Princip stříhání [1], [4], [9]

Podstata stříhání spočívá v oddělování materiálu protilehlými břity nožů. Přesnost a kvalita střížné plochy je ovlivněna mnoha faktory, z nichž k nejdůležitějším patří velikost střížné mezery, vlastnosti stříhaného materiálu, způsob stříhání, kvalita střížného nástroje resp. lisu apod. Různými konstrukčními úpravami střížného nástroje a zvláště volby způsobu stříhání je možné ovlivnit průběh operace stříhání tak, aby se zabránilo nekvalitní střížné ploše se širokým pásmem utržení a deformace výstřižku. Uvedené nedostatky v kvalitě střížné plochy získané klasickým stříháním odstraňuje technologie " přesného stříhání ".


3.1.2 Střížný proces [1], [4], [9]

Proces stříhání se dá rozdělit na tři základní fáze.

1 fáze: V první fázi po dosednutí střížníku dochází k pružnému vnikání do povrchu stříhaného materiálu. Hloubka vniku závisí na mechanických vlastnostech materiálu a bývá h_{el} (5 ÷ 8 %) tloušťky materiálu. Dvojice sil mezi hranami střížníku a střížnice, obr.3.1, způsobuje ohyb.

2 fáze: Ve druhé fázi je napětí ve směru vnikání větší než je mez kluzu kovu a dochází k trvalému plastickému přetvoření. Podle druhu kovu a jeho mechanických vlastností je hloubka plastického vniknutí h_{pl} (10 ÷ 25 %) tloušťky materiálu.


3 fáze: Ve třetí fázi dosáhne napětí meze pevnosti ve stříhu τ_s . Nejdříve vznikne tzv. nástřih, tj. tvoření trhlinek, které je podporováno tahovým normálním napětím ve směru vláken. Trhliny se rychle šíří až dojde k oddělení výstřižku. Rychlost vzniku a postupu trhlin je závislá na mechanických vlastnostech stříhaného materiálu a na velikosti střížné vůle $v = 2z$. Tvrdý a křehký materiál se oddělí rychle při malém vniknutí střížných hran $h_s = 10$ % s. U měkkých a houževnatých materiálu dochází ke vzniku trhlin – nástřihu a jejich šíření pomalu a hloubka vniknutí střížných hran v okamžiku oddělení bývá až $h_s = 60$ % t.

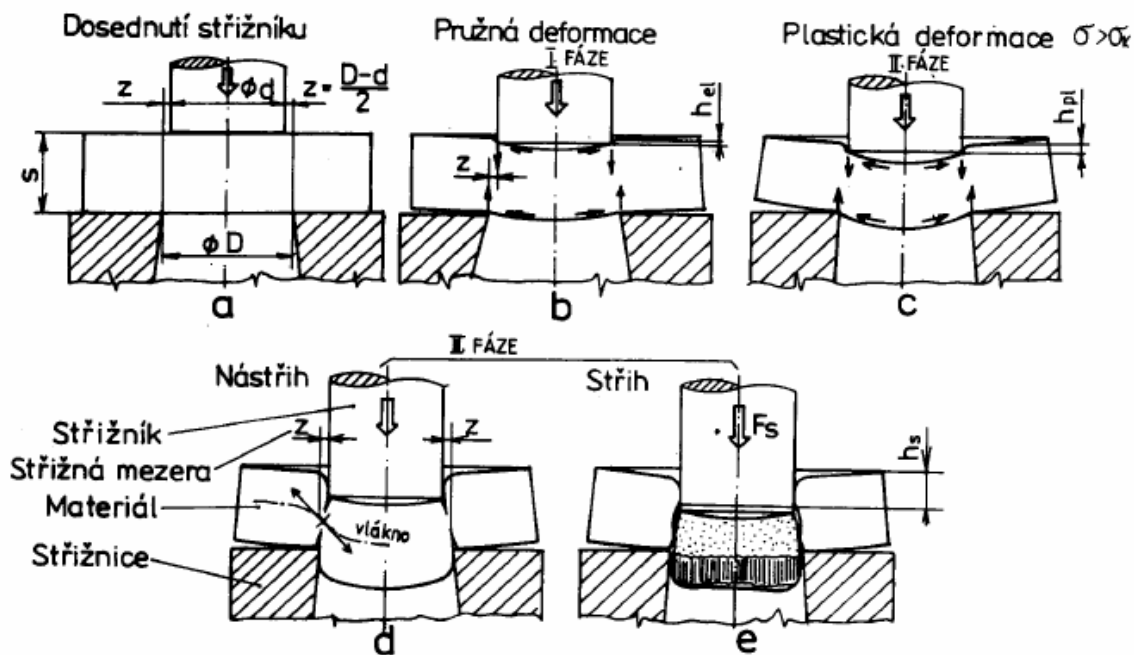


Obr.3.1 Střížný proces [4]

3.1.3 Vliv velikosti střížné vůle na kvalitu střížné plochy [1], [4], [9]


Při stříhání s normální vůlí, která se vypočte jako $v = 2z$ se zvolí 2 až 10% tloušťky stříhaného materiálu, se trhliny v okamžiku stříhu setkají obr.3.2. Nástrih při malé i velké střížné vůli má za následek rozšíření pásma otěru na větší část střížné plochy. Vzhled střížné plochy při normální střížné vůli schématicky znázorňuje obr.3.4. Schéma stříhání při malé či velké střížné vůli zobrazuje obr.3.3.

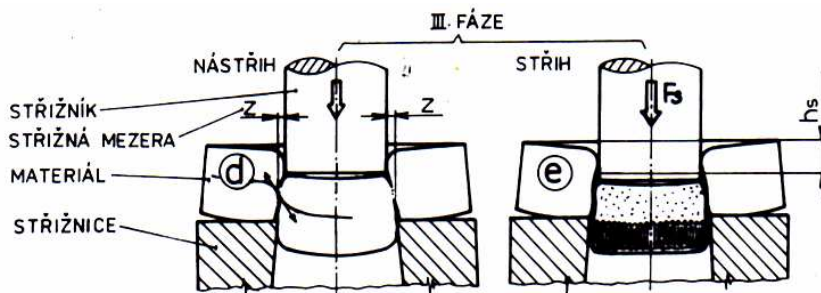

Obr.3.2 Průběh stříhání s normální střížnou vůlí [4]

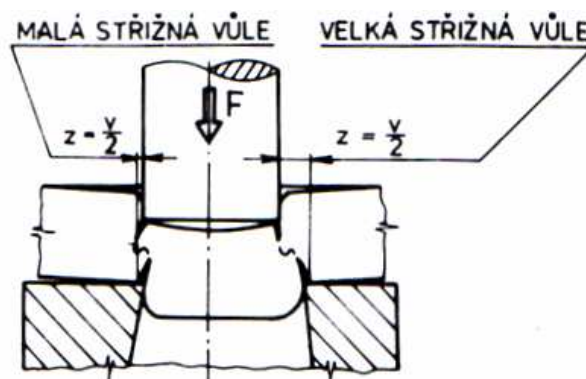

Obr.3.3 Schéma stříhání při malé a velké střížné vůli [4]

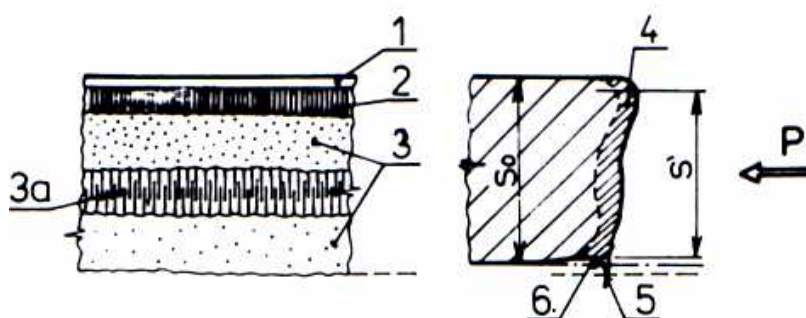

Obr.3.4 Vzhled střížné plochy při normální střížné vůli [4]

- | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 – zeslabení | 3a – pásmo | 6 – vtisk dolního břítu |
| 2 – plastické přetvoření | 4 – oblast zpevnění | |
| 3 – pásmo lomu | 5 – otřep | |

3.2 Technologie přesného stříhání [9], [13], [14]

U technologie přesného stříhání se převážně vystřihují součásti s uzavřenou křivkou stříhu a vnější i vnitřní tvary se vystřihují současně. Ostří obou tvarů leží v téže rovině stříhaného plechu. Eliminace trhlin u přesného stříhání lze zabránit v podstatě pouze správnou volbou stříhaného materiálu s dostatečně velkou tvárností. Obecně se dá říct, že stříhadla pro přesné stříhání nemají prakticky žádnou střížnou mezeru. Pod pojmem technologie přesného stříhání se rozumí souhrn metod (variant) stříhání plechů a pásů ve stříhadlech, jimiž lze dosáhnout kvalitní, hladké střížné plochy kolmé k rovině plechu jen s nepatrnými chybami tvaru s malou drsností a rozměrné přesnosti vyrobených součástí v rozmezí IT6 až IT9. Tolerance ve stupni přesnosti IT6 je pro tloušťku plechu 0,5 až 1 mm a IT9 pro tloušťku nad 6 mm. Jakost povrchu stříhané plochy vnějšího tvaru závisí na střížné hraně střížnice, vnitřního tvaru pak na střížné hraně střížníku. Dále má samozřejmě na jakost povrchu vliv také stroj na kterém se stříhání provádí. Technologie přesného stříhání je obecně ekonomicky výhodná při minimální výrobní sérii 40 000 kusů součástí.

3.2.1 Varianty technologie přesného stříhání [14]


- přesné stříhání s tlačnou (nátlačnou) hranou
- stříhání se zaoblenými střížnými hranami
- přistříhování
- stříhání se zkoseným přidržovačem
- reversní stříhání
- kalibrování

3.2.2 Stříhání se zaoblenými střížnými hranami [14]

Při vystříhování se zaoblenými střížnými hranami na střížnici nebo na střížníku se dosáhne hladké a kolmé střížné plochy k rovině stříhu, neboť materiál je při stříhu částečně dopředně protlačován. V místě stříhu vzniká dvojosý stav napjatosti. Potřebný poloměr zaoblání střížné hrany se pohybuje mezi 15 až 20 % tloušťky stříhaného materiálu podle tvaru součástí.

Princip přesného stříhání se zaobleným střížníkem


Při stříhání se zaobleným střížníkem vzniká hladká střížná plocha při děrování. Viz obr. 3.5.

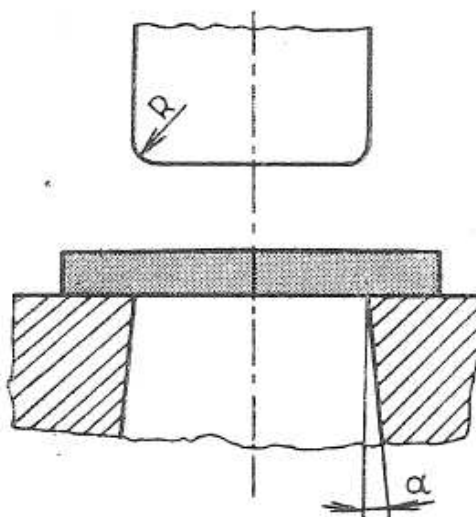

Obr.3.5 Princip přesného stříhání se zaobleným střížníkem [14]

Princip přesného stříhání se zaoblenou střížnicí

Při stříhání se zaobleným střížníkem vzniká hladká střížná plocha při vystřihování. Viz obr.3.6.

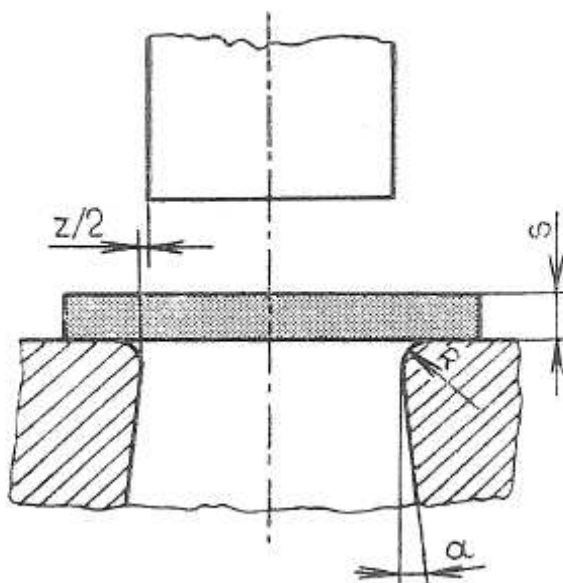

Obr.3.6 Princip přesného stříhání se zaoblenou střížnicí [14]


3.2.3 Přistřihování [14]

Přistřihování lze teoreticky srovnat s protahováním trnu o jednom zubu. Princip je oddělování malého množství kovu ze střížné plochy. Přistřihování může být prováděno jak po uzavřené, tak po otevřené křivce stříhu. Technologie není vhodná pro velkosériovou výrobu. Podle konstrukce funkčních částí lze přistřihovat dvojím způsobem.

Princip přistřihování se zápornou vůlí

Velikost (průměr) střížníku je větší jak střížnice. Viz obr.3.7.

- a) výchozí poloha
 - b) přistřihování
 - c) oddělení materiálu
-
- 1) směr stříhání
 - 2) střížník
 - 3) střížnice

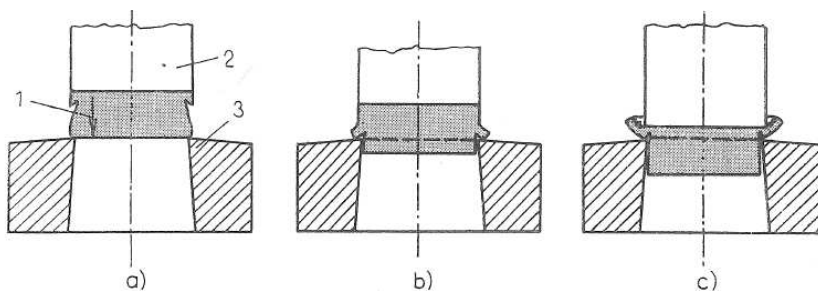

Obr.3.7 Princip přistřihování se zápornou vůlí [14]


Princip přistřihování s kladnou vůlí

Velikost (průměr) střížníku je menší jak střížnice.

3.2.4 Stříhání se zkoseným přidržovačem [14]

Oproti klasickému vystřihování má zkosený přidržovač k vyvození dvojsoého stavu napjatosti. Vrcholový úhel přidržovače je $178^{\circ} 30'$ přičemž poloměr zaoblení na střížné hraně střížnice je $R \leq 0,01 \text{ mm}$. V praxi patří mezi méně používané metody přesného stříhání.

- a) výchozí poloha
- b) konečná poloha

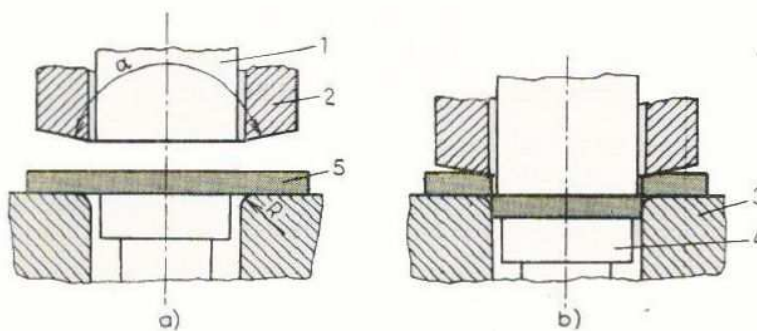


obr.3.8 Princip stříhání se zkoseným přidržovačem [14]

- 1) střížník
- 2) přidržovač
- 3) střížnice
- 4) vyhazovač
- 5) materiál

3.2.5 Reversní stříhání [14]

Je založeno na principu „nastřihnoutí“ součásti z jedné strany a poté se otočí (reversuje) smysl stříhání a součást se vystřihne. V praxi to znamená snížení tvorby otřepu na vystřižené součásti. Tloušťky materiálu do 3,5 mm se vystřihují bez tlačných hran, nad tuto tloušťku s tlačnými hranami. Na obr.3.9 je nakreslen princip reverzního stříhání s nátlakovou hranou.

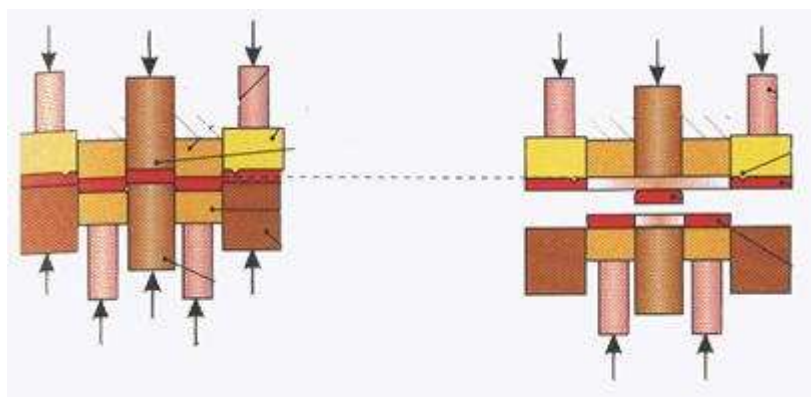

Obr.3.9 Princip reversního stříhání [15]

3.2.6 Vyhodnocení variant přesného stříhání

Z výše uvedených variant přesného stříhání nejsou pro vyráběnou součást v sérii 600 000 kusů nejvhodnější zejména tyto:

- Varianta stříhání se zaoblenými střížnými hranami a varianta stříhání se zkoseným přidržovačem se jeví jako nedostatečná z důvodu výsledné kvality výstřižku.
- Varianta přistřihování není vhodná pro sérii 600 000 kusů a z důvodu rozdělení výroby na několik operací.

Ze zbylých variant, které jsou reverzní stříhání a stříhání s nátláčnou hranou jsem pro svou práci zvolil variantu technologie přesného stříhání s nátláčnou hranou, která bude dále zpracována v mé práci.


3.3 Technologie přesného stříhání s nátláčnou hranou [14]

Patří mezi nejdokonalejší způsoby přesného stříhání. Dosahuje se velmi kvalitní střížné plochy a velmi přesných rozměrů. Přesné stříhání s nátláčnou hranou je velmi složitý proces, jehož průběh závisí především na vyvození trojosého stavu napjatosti v místě stříhu. Tato technologie je velmi vhodná pro velkosériovou výrobu součástí z plechu s uzavřenou křivkou stříhu. Tato metoda se začala poprvé používat v roce 1923 ve Švýcarsku a od roku 1958 kdy byly vyvinuty speciální trojčinné lisy se tato technologie značně rozšířila.

3.3.1 Princip přesného stříhání s nátláčnou hranou [2], [4], [9]

Uspořádání funkčních částí nástroje je zřejmé z obr. 3.10. Stříhaný materiál je v počáteční fázi stříhání sevřen mezi přidržovač a střížnici. Tím tlačná hrana je vtlačena do plechu ještě před vlastním stříhem. Umístění tlačné hrany na přidržovači je voleno mimo křivku stříhu. Nejvýhodnější rozložení hlavních napětí je právě v oblasti stříhu, kde vzniká trojosá napjatost. Všestranný tlak podporuje průběh čistě plastického stříhu. Všeobecně platí, že se vzrůstajícím podílem tlakových napětí roste schopnost materiálu plasticky se deformovat a naopak velká tahová napětí porušují soudržnost materiálu a způsobují vznik trhlin.

..

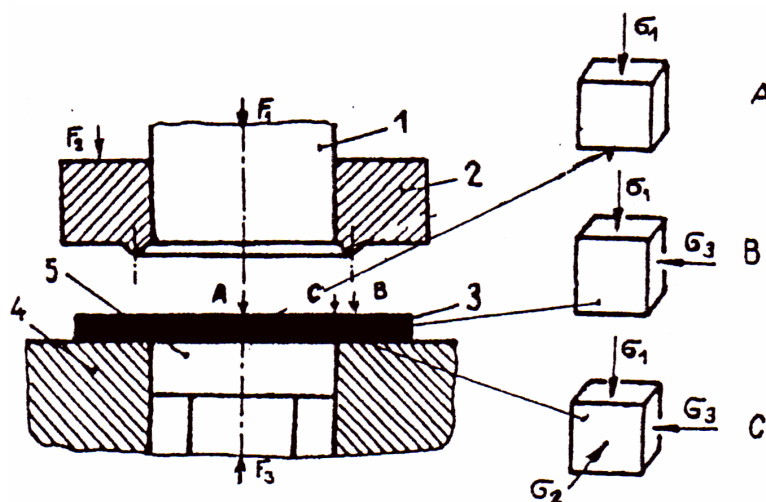


Obr.3.10 Schema přesného stříhání [2]

- 1 – střížník
- 2 – přidržovač s tlačnou hranou
- 3 – plech
- 4 – střížnice
- 5 - vyhazovač

3.3.2 Napětí v místě stříhu [2], [4], [9], [14]

Použitím přidržovače s nátláčnou hranou se vytvoří přídavné tlakové napětí $\Delta\sigma_3$, které výrazně změní poměry v rovinné napjatosti uzavřeného stříhu. Důsledkem je dosažení záporné hodnoty složky normálního napětí $-\sigma_n$, která se snaží vznikající trhliny i při jejich šíření ve směru $\tau_{\max}$ uzavírat. Grafické zobrazení takové napjatosti v bodě A pod střížnou hranou je znázorněn na obr.3.11.

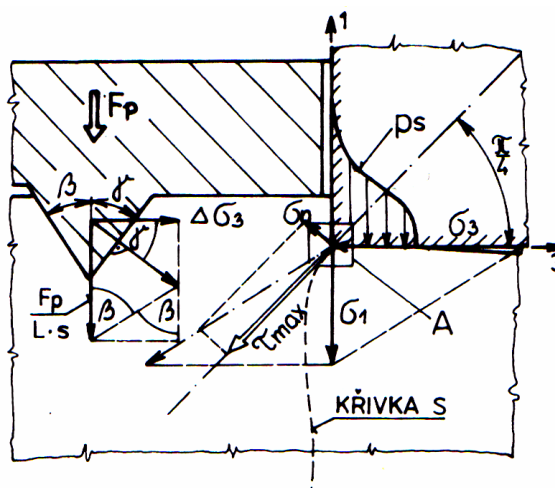

Obr.3.11 Schéma napjatosti [4]

Při důkladnějším sledování dané problematiky lze pro názornost ve stříhaném materiálu vymezit tři základní oblasti. Je to oblast čela střížníku na počátku stříhu, dále je to oblast tlačné hrany a oblast čela střížníku v průběhu stříhu.

Oblast čela střížníku na počátku stříhu

Pro výpočet napětí na počátku stříhu můžeme tento případ převést na pěchování kruhové desky mezi dvěma rovnoběžnými kovadly. Proti střížníku působí vyhazovač a současně na plášť kruhové desky působí rovnoměrný tlak p . Tlak je vyvozen zalisováním tlačné hrany do materiálu před vlastním stříhem. Podmínkou pro přesný stříh je, že $p > \sigma_{kt}$. Více ukazuje názorný obrázek obr. 3.12. Přibližná diferenciální rovnice rovnováhy nabývá poté tvaru:

$$\frac{d\sigma_x}{dx} + \frac{2\tau_{xy}}{y} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{x} = 0 \quad (3.1)$$

kde: $\sigma_x = \sigma_z$

$$d\sigma_x = d\sigma_y$$

$$\frac{d\sigma_x}{dx} + \frac{2\tau_{xy}}{y} = 0$$

$$\tau_{yx} = \tau_{xy} = -\mu \cdot \sigma_{kt} \cdot \frac{2x}{D}$$

D – je průměr kruhové desky


μ – je součinitel tření

x – je poloměr v intervalu 0 až $D/2$

Po dosazení a integraci se získá výsledný vztah pro σ_y :

$$\sigma_y = -\sigma_{Kt} \left[\frac{2}{s \cdot D} \left(\frac{D^2}{4} - x^2 \right) - \frac{2}{\sigma_{Kt}} \right] \quad (3.2)$$

kde: s – je tloušťka stříhaného materiálu

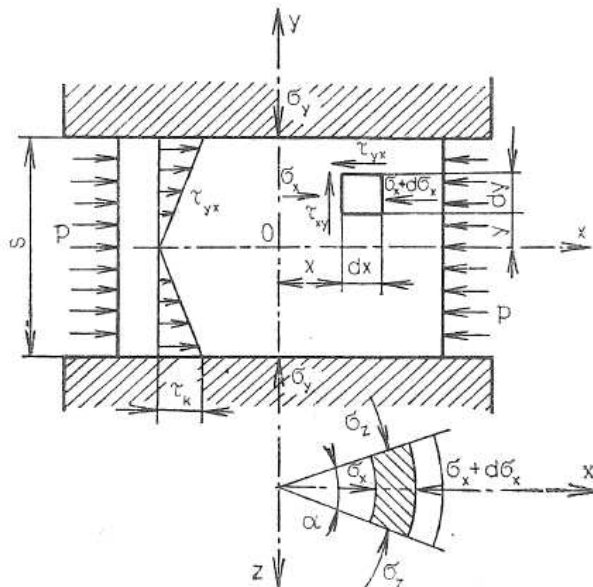

Obr.3.12 Pěchování kruhové desky mezi dvěma rovnoběžnými kovadly [14]

Oblast tlačné hrany

Pro výpočet radiálního napětí v oblasti tlačné hrany se může použít model na protlačování materiálu zužujícím se průvlakem. Materiál se tlakem střížníku pěchuje a také současně radiálně vypíná.

Podmínka plasticity

$$\sigma_x - \sigma_y = \frac{2}{\sqrt{3}} \sigma_{Kt}$$


Potom přibližná rovnice rovnováhy je:

$$(\sigma_x + d\sigma_x) \cdot (y + dy) - \sigma_x y + 2p \cdot dx \cdot \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + 2\mu \cdot p \cdot dx = 0 \quad (3.3)$$

Řešením dostáváme výsledný vztah pro

$$\sigma_x = \frac{K'}{K' - 1} \left[1 - \left(\frac{y}{s_1} \right)^{K' - 1} \right] \quad (3.4)$$

$$\begin{aligned} \text{kde: } K' &= \frac{1+K}{\cos \alpha} \\ K &= \frac{\mu}{\tan \alpha} \end{aligned}$$

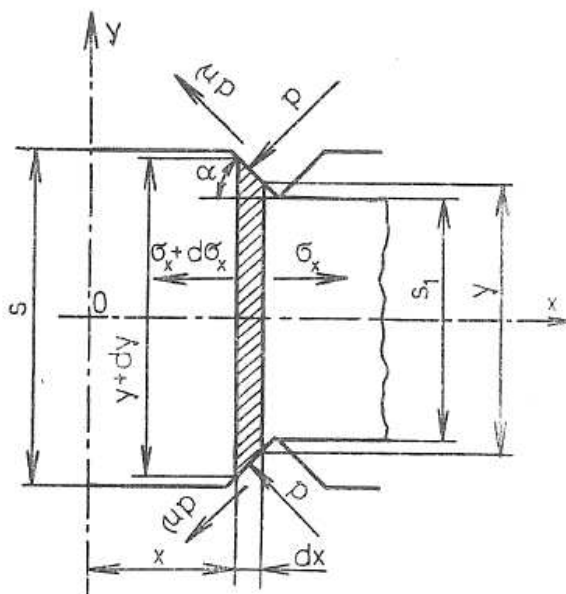

Obr.3.13 Protlačování materiálu zužujícím se průvlekem [14]

Oblast čela střižníku v průběhu stříhu

Pro zjištění napětí v oblasti čela střížníku v průběhu stříhu můžeme použít model na protlačování materiálu válcovou průtlachnicí. Podmínka pro toto řešení spočívá v konstantním napětí na čele střížníku. Celkové napětí na střížníku σ_y je součtem napětí tvořeného střížným odporem σ'_y a napětím vyvolané vtlačováním výstřížku do střížnice σ''_y .

Přibližná rovnice rovnováhy je:

$$(\sigma'_{\dot{y}} + d\sigma'_{\dot{y}}) \cdot \frac{\pi.D^2}{4} - \sigma'_{\dot{y}} \cdot \frac{\pi.D^2}{4} + \pi.d\tau.dy = 0 \quad (3.5)$$

Řešením dostáváme vztah pro σ'_y .

$$\sigma_y = - \left[\frac{4}{D} \int \tau_K \left(\frac{1}{y} \right) dy + p \right] \quad (3.6)$$


Pro výpočet σ''_y uvažujeme $\tau_{xy} = -\mu \cdot \sigma_x = -\mu \cdot p$

$$\sigma''_y = -p \left(1 + \frac{4}{D} \int \mu \cdot dy' \right) = -p' \quad (3.7)$$

..

Celkové napětí na střižníku potom bude:

$$\sigma_y = - \left[\frac{4}{D} \int \tau_K \left(\frac{1}{y} \right) dy + p' \left(1 + \frac{4}{D} \cdot \mu \int dy' \right) \right] \quad (3.8)$$

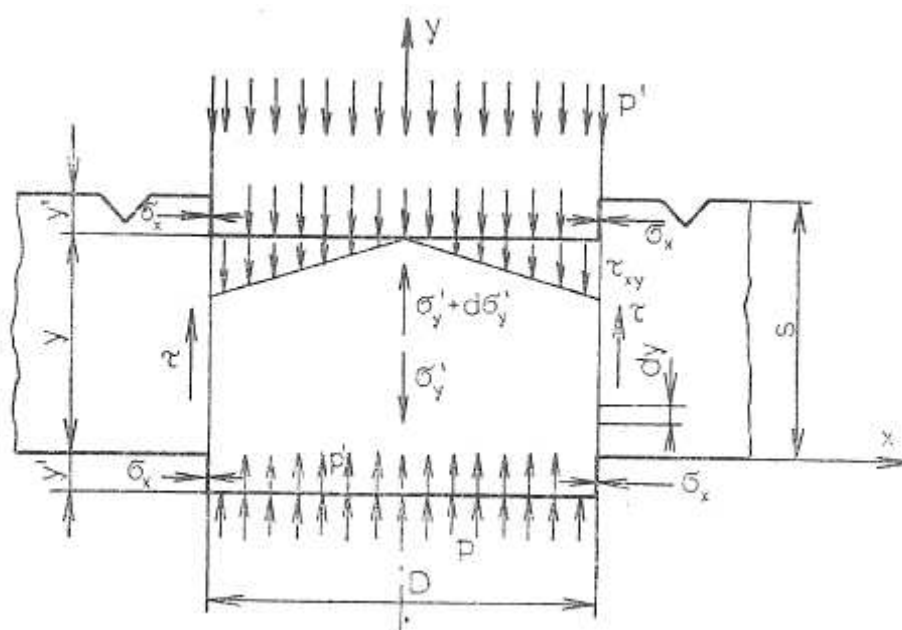

Obr.3.14 Protlačování materiálu válcovou průtlačnicí [14]

3.3.3 Síly působící na střižném nástroji [9]

Celková síla F_c se skládá ze tří složek sil F_1 , F_2 , F_3 , kde F_1 je střižná síla, F_2 je síla přidržovače a F_3 je síla vyhazovače. Tyto síly se určí dle následujících vztahů:

Střižná síla F_1 :

$$F_1 = S \cdot \tau_{ps} \cdot n \quad [N] \quad (3.9)$$

kde: S – střižná plocha $[mm^2]$
 τ_{ps} – pevnost ve stříhu $[Mpa]$
 n – součinitel otupení ($n = 1,1$)

Síla přidržovače F_2 :

$$F_2 = 4 \cdot R_m \cdot L_h \cdot h \quad [\text{N}] \quad (3.10)$$

kde: L_h - délka tlačné hrany [mm]
 h – výška tlačné hrany [mm]
 R_m – mez pevnosti [Mpa]

Síla vyhazovače F_3 :

$$F_3 = S_v \cdot p \quad (0,2 \cdot F_1) \quad [\text{N}] \quad (3.11)$$

kde: S_v - plocha stříhané součásti [mm²]
 p – měrný tlak (30 – 70) [Mpa]

Celková síla F_c :

$$F_c = F_1 + F_2 + F_3 \quad [\text{N}] \quad (3.12)$$

3.3.4 Práce při přesném stříhání [9]

Je střížná práce, která se vypočítá dle vzorce:

$$A_s = (\psi \cdot F_1 \cdot s) / 1000 \quad [\text{J}] \quad (3.13)$$

kde: ψ – součinitel zaplnění grafu [-]
 F_1 – střížná síla [N]
 t - tloušťka materiálu [mm]

3.3.5 Materiály pro přesné stříhání [2], [9], [13], [14]

Technologií přesného stříhání s nátlachnou hranou lze stříhat hliník a jeho slitiny do $R_m = 300 \text{ Mpa}$, měď, některé druhy mosazi, berylium a jeho slitiny, cementační oceli, feritické oceli, nelegované oceli, nízkolegované oceli, austenitické nerezavějící oceli. Se zvyšováním pevnostních charakteristik se vhodnost oceli pro přesné stříhání zmenšuje a vzrůstá vliv anizotropie mechanických vlastností na kvalitu střížné plochy. S rostoucím podílem tvrdých strukturních složek se zvyšuje opotřebení nástrojů a snižuje se možnost přesného stříhání – například se musí zvětšit poloměry zaoblení. Přehled vybraných materiálů a vhodnost pro přesné stříhání je na obr.3.15.

Označení materiálu	vhodnost pro přesné stříhání
ČSN 11 300, 11 320, 11 330, 11 343, 11 373, 11 423, 11 425; 12 010, 12 014, 12 020, 12 023, 12 024 ČSN 42 4214 (mosaz)	velmi dobrá
ČSN 11 500, 11 600, 11 700 16 720	dobrá
Ms 63; Ms 60	špatná
Ms 58 (ČSN 42 3223)	nevhodná
Ms 63Pb (ČSN 42 3214)	nehodí se
ČSN 12 040, 12 041, 12 050, 12 060, 12 061, 12 073, 12 081, 12 088; 13 180; 14 109, 14 120, 14 180, 14 220, 14 221, 14 260; 15 124, 15 130; 16 220, 16 221, 16 231, 16 420; 17 041, 17 240, 17 241, 17 246, 17 253; 19 103, 19 132, 19 140, 19 152, 19 191, 19 192, 19 221, 19 222, 19 252, 19 255, 19 312, 19 419, 19 452.	opotřebení nástroje

Obr.3.15 Přehled vybraných materiálů pro přesné stříhání [2]

3.3.6 Kvalita výchozího materiálu [14]

Obecně platí, že stejnoměrnost výchozího materiálu co do chemického složení, struktury, přesnosti rozměrů a jakosti je nutnou podmínkou pro úspěšné využití přesného stříhání. Pro přesné stříhání jsou vhodnější pásy nebo pruhy plechů válcované za studena.

3.3.7 Kvalita střížné plochy [13]

Kvalita povrchu střížných ploch závisí na tvaru křivky stříhu, na stříhaném materiálu a dále tvaru a stavu střížných hran střížníku a střížnice. Při dobrých střížných podmínkách je sklon střížné plochy přesně stříhané součásti z oceli o tloušťce plechu 10 mm na vnějším obvodu cca 0,02 mm. Z toho vyplívá kuželovitost ploch proti sobě 0,04 mm. Vyskytující se vady jsou závislé na směru stříhu. Ve směru stříhu jsou to většinou vady tvaru, ve směru obvodu vady povrchu součásti. Vlastnosti stříhaného materiálu mají vliv zejména na povrchové vady.

3.3.8 Výhody a nevýhody přesného stříhání


Mezi výhody se řadí lepší kvalita střížné plochy a zvýšená produktivita. Jako nevýhody se dá považovat zpravidla větší spotřeba materiálu zdůvodu větších přídavek a fakt, že tato technologie výroby je dražší a vyplácí se zpravidla až od větších sérií. Při navrhování technologie stříhání je potřeba dbát na to, aby jsme zvolili správnou a ekonomicky výhodnou technologii.

3.4 Technologičnost tvaru součásti

Součásti pro přesné stříhání musí vyhovovat nejen požadavkům, které jsou dány použitím a provozními podmínkami součásti, ale také technologičností konstrukce. To znamená výrobu součásti při minimálních výrobních nákladech lze zajistit respektováním tvaru součásti za následujících poznatků a doporučení.

3.4.1 Poloměry rohů a hran vystřihovaných částí [2], [6], [7], [13], [14]

Technologií přesného stříhání nelze stříhat absolutně ostré rohy. Obecně lze říci, že čím větší zvolíme poloměr, tím jakostnější bude výsledek. Proto při návrhu konstrukce součásti, které se budou vyrábět přesným stříháním je zapotřebí volit optimální velikost poloměrů vnitřních i vnějších a pokud to konstrukce dovoluje tak co možno největší. Při nesplnění těchto podmínek dochází k horší kvalitě střížných ploch a k rychlejšímu opotřebení nástroje nebo nástrojů a tudíž i k větším nákladům na výrobu součásti. V místech ostrých rohů mohou vznikat ve střížné ploše trhlinky, které jsou velmi nežádoucí a vzniká zmetek. Optimální velikost poloměrů rohů a hran závisí na vrcholovém úhlu, tloušťce plechu a v neposlední řadě také na pevnosti materiálu. Minimální poloměr vnějších poloměrů zjistíme z grafu (obr.3.16). Pro vnitřní poloměry odpovídá 0,7 hodnoty z grafu.

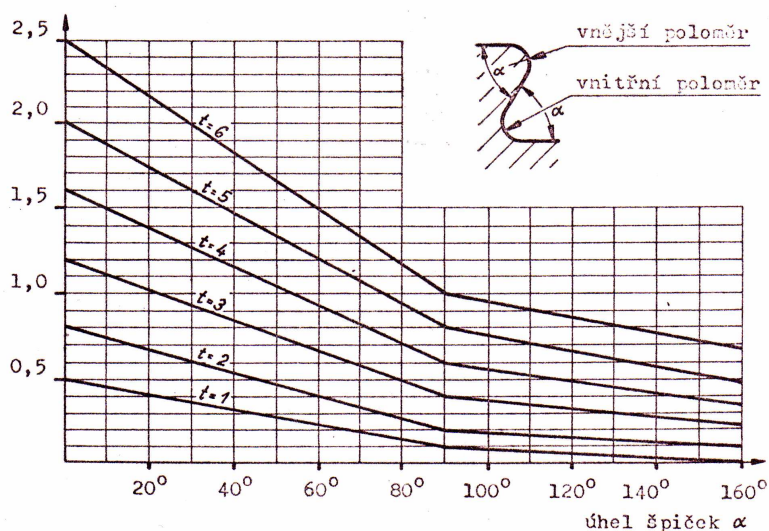

Obr.3.16 Hodnoty pro vnější poloměry [7]

3.4.2 Minimální průměr otvoru a minimální šířka drážky [14]


Při stanovování minimálního průměru otvoru a minimální šířky drážky vycházíme především z tuhosti konstrukce nástroje, z pevnosti a tloušťky materiálu a z životnosti nástroje. Pro orientační určení minimálního průměru otvoru a minimální šířky drážky platí tabulka na obr.3.17. Hodnoty jsou určeny pro materiál a pevnosti $R_m = 400 \text{ MPa}$. U materiálu s vyšší pevností, kde střížné tlaky vzrůstají, je nutno tyto hodnoty patřičně zvětšit.

Tloušťka plechu t	Minimální průměr otvoru d	Minimální šířka drážky b
do 3 mm	60% t	65% t
nad 3 mm	70% t	80% t

Obr.3.17 Hodnoty pro vnější poloměry [7]

3.4.3 Vzdálenost mezi otvory a drážkami [13], [14]

U tvarově složitých součástí s velkým počtem otvorů a drážek je nutné správně zvolit vzdálenost mezi jednotlivými otvory a drážkami. Příliš malé hodnoty vzdáleností zhoršují kvalitu střížných ploch a snižuje se životnost nástroje, což se opět projevuje v ceně výrobku. Vstupní faktory pro stanovení vzdálenosti mezi otvory a drážkami, jak ukázala praxe, jsou tloušťka stříhaného materiálu a jeho pevnost. Obecně se dá říci, že se vzrůstající pevností a tloušťkou stříhaného materiálu je nutné zvětšit vzdálenosti mezi otvory. Jinak opět dochází především ke snížení trvanlivosti funkčních částí nástroje.

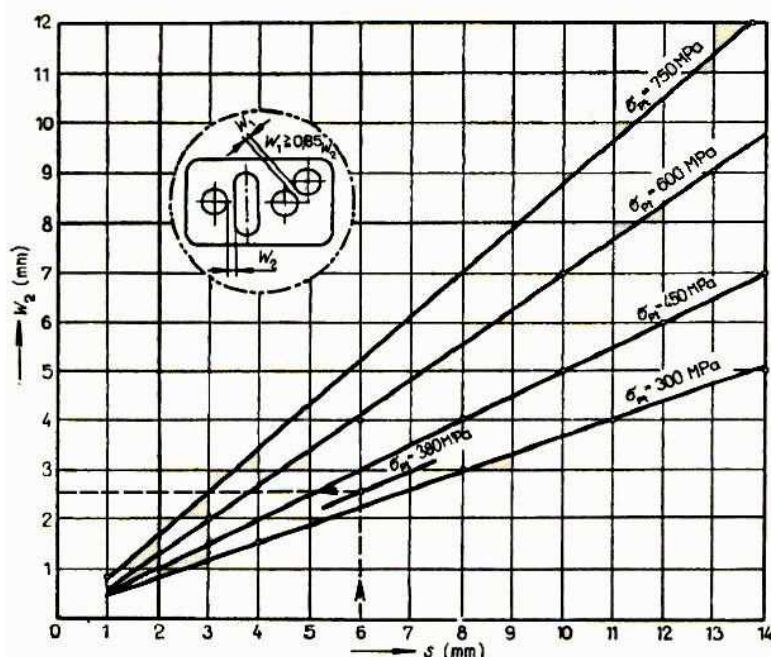

Obr.3.18 Minimální vzdálenost mezi otvory a drážkami [14]

3.4.4 Střížná vůle [9], [14]

Má největší vliv na kvalitu střížné plochy. Pro výpočet střížné vůle existuje mnoho empirických vztahů, které se mohou značně lišit. Obecně se ale dá říci, že je cca desetkrát menší jak u klasického stříhání respektive cca 0,5 % tloušťky stříhaného materiálu. Střížnou vůli stanovíme buď výpočtem nebo pomocí diagramu.

a) Výpočtem

- Pro plechy s menší tloušťkou než 3 mm platí vztah:

$$v = c \cdot t \cdot 0,32 \cdot \sqrt{T_{ps}} \quad [\text{mm}] \quad (3.14)$$

kde: c – součinitel závislý na druhu stříhání,
pro přesné stříhání se volí $c = 7 \cdot 10^{-4}$

T_{ps} – pevnost materiálu ve stříhu [MPa]

- Pro plechy s větší tloušťkou než 3 mm platí vztah:

$$v = (1,5 \cdot c \cdot t - 0,0015) \cdot 0,32 \cdot \sqrt{T_{ps}} \quad [\text{mm}] \quad (3.15)$$

b) pomocí diagramu

viz příloha č.1

3.4.5 Velikost postranního odpadu a šířky můstku [9], [14]

Tuto velikost určíme z tabulky nebo odečteme z diagramu.

a) tabulka – viz příloha č.2


b) diagram – viz příloha č.3

3.4.6 Tlačná hrana [14] citace

Tvar, poloha a rozměry tlačné hrany ovlivňují kvalitu střížné plochy a životnost nástrojů. Je-li vzdálenost od křivky stříhu příliš velká, je velká i spotřeba materiálu a účinek tlačné hrany se snižuje. Naproti tomu malá vzdálenost tlačné hrany od křivky stříhu omezuje vliv tlačné hrany a tím snižuje kvalitu střížné plochy. Tlačná hrana musí sledovat tvar výstřížku. Příklad umístění nátláčné hrany je uveden na obrázku 3.20. Pro tloušťky do 4 mm se používá jen jedna tlačná hrana na přidržovači a pro tloušťky nad 4 mm se používají dvě tlačné hrany na přidržovači i na střížnici.

Jsou – li přidržovač i střížnice opatřeny tlačnými hranami, je hloubka vniku rovna součtu výšek obou tlačných hran. Pro rozměry tlačných hran do tlouštěk ocelového plechu 10 mm lze použít graf jenž je na obr. 96 přičemž úhel α do tloušťky 4 mm má hodnotu 30° , nad 4 mm má úhel 45° . Úhel β má hodnotu 45° bez ohledu na tloušťku materiálu. Jestliže se bude stříhat materiál s malou tvárností, používají se úhly jak pro materiály nad 4 mm tloušťky. Jedntlivé hrany jsou znázorněny na obr.3.19 a 3.20.

a) pro málo tvárné materiály

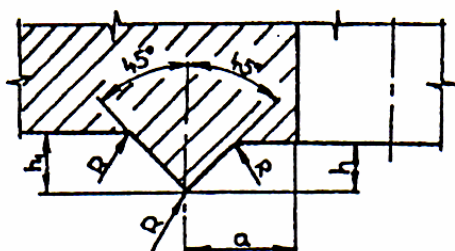


Obr.3.19 Tlačná hrana [2]

$$h = 1/6 \cdot s_0$$

$$a = (0,6 \text{ až } 1,2) \cdot h$$

$$h_1 = h + 0,05$$

b) pro tvárné materiály

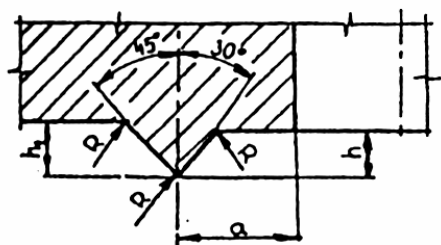


Obr.3.20 Tlačná hrana [2]

$$h = 1/3 \cdot s_0$$

$$a = (0,6 \text{ až } 1,2) \cdot h$$

$$h_1 = h + 0,05$$

a) nátláčná hrana
b) křivka stříhu

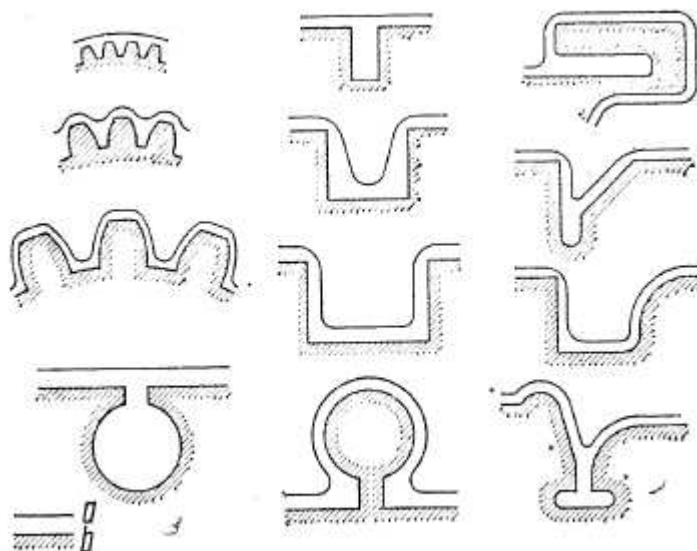

Obr.3.20 Příklad průběhu nátláčné hrany vzhledem ke křivce stříhu

3.5 Nástroje pro přesné stříhání [6], [22]

Na nástroje pro přesné stříhání je kladeno mnoho požadavků. Mezi nejdůležitější se dá zařadit tuhost a přesnost nástroje, kde se pro tuto podmínku používá valivé vedení. Dále je to přesné výškové ustavení nástroje, kde střížník nesmí procházet střížnicí a rovnoběžnost stěn otvoru ve střížnici po celé tloušťce stříhaného materiálu musí být bez jakéhokoli úkosu.

3.5.1 Druhy nástrojů pro přesné stříhání [9], [14]

Podle konstrukce rozlišujeme dva základní typy nástrojů pro přesné stříhání.

- a) nástroj s pohyblivým střížníkem a pevnou přitlačnou deskou
- b) nástroj s pevným střížníkem a pohyblivou přitlačnou deskou

Obecně lze říci, že nástroj s pohyblivým střížníkem a pevnou přitlačnou deskou je používanější než nástroj s pevným střížníkem a pohyblivou přitlačnou deskou a to z důvodu příznivějšího rozložení sil působících při stříhání a to má za následek lepší stabilitu nástroje.

3.5.2 Hlavní funkční části střížného nástroje [9], [12], [13], [14]

Mezi nejdůležitější hlavní funkční části nástroje se řadí:

1. střížník
2. střížnice
3. přitlačná deska
4. vyhazovač

Popis a charakteristika jednotlivých součástí:

Střížník

střížník slouží k vystřížení součásti. Nejvýhodnější je, aby střížník byl z jednoho kusu a aby opěrná část s ohledem na tuhost a stabilitu byla co největší. Oproti běžnému vystřihování je střížník značně namáhán z důvodu vnitřního otvoru pro vyhazovač. Střížník musí být pojištěn proti působení stírací síly. Střížník je nutno kontrolovat výpočtem na vzpěr a pevnost střížníku.

Zásady pro konstrukci střížníku:

- musí mít dostatečnou délku pro nabroušení
- odmagnetizovaný
- souosý
- kolmý a zalícovaný ve vyhazovači suvně
- zalícovaný v kotevní desce
- zajištěný proti pootočení

Střížnice

má rozhodující vliv na přesnost tvaru a jakost povrchu výstřížku. Podle vnějšího tvaru rozlišujeme kulaté a obdélníkové střížnice a přidržovače. Podle složitosti stříhané součásti jsou střížnice dělené nebo nedělené. Místa na střížnici kde mi mohlo docházet k rychlému opotřebení se mohou vložkovat jakostnějším materiálem. Toto se používá hlavně ve velkosériové a hromadné výrobě. Velmi důležité je správné ustředění střížnice ve vodícím stojánku. V praxi se velmi dobře osvědčuje ustředování kruhových přidržovačů a střížnic pomocí kuželovitého uložení o malém úkosu v horní nebo dolní části vodícího stojánku. Používá se úkos 3° a zalísavávají se s předpětím cca 0,2 až 0,3 mm. Šrouby spojující přidržovač s horní částí vodícího stojánku, nejsou při stříhání namáhány. Šrouby upevňující střížnici ve spodní části vodícího stojánku jsou namáhány silou vyhazovače.

Zásady pro konstrukci střížnice:

- vyrobená bez přechodů a broušená
- zalícovaná se správným předpětím
- v zeslabených místech podepřena
- konstruována s odvodušňovací drážkou
- nátlčné hrany v souladu s technologickými směrnici

Přítlačná deska

Je určná k tomu, aby vedla střížník a spolu se střížnicí svírala stříhaný materiál. K docílení vhodného stavu napjatosti se zhotovuje na přítlačné desce tlačná hrana. Stejně jako střížnice může být přítlačná deska obdélníková nebo kruhová, dělená nebo nedělená. Na vnějším obvodu má úkos.

Vyhazovač

Funkce vyhazovače je, aby daný výstřížek vyhodil ze střížnice. Další funkcí je také částečné srovnání výstřížku. Vyhazovač musí vyčnívat 0,1 až 0,2 mm ze střížnice.

Zásady pro konstrukci vyhazovače:

- musí být lícovaný do střížnice suvně
- zajištěný proti pootočení a vypadnutí

3.5.3 Materiály pro střížné nástroje [6], [9], [14]

Materiály pro střížné nástroje je potřeba volit velmi pečlivě a brát v úvahu fakt, že zde působí větší síly jak u konvenčního stříhání a z pravidla se nástroje používají na větší série než u klasického stříhání a proto jsou na ně kladeny větší nároky. Příkladem lze uvést materiály například 19 824.3 pro střížníky. Tento materiál je kalen, 3x popuštěn na 61 HRC. Další možné materiály jsou například 19 830-Mo5 jak pro střížníky tak i pro střížnice, 19 437.3 pro střížníky, 19 421.3 pro vyhazovač atd. Další materiály viz. příloha č.4.

3.6 Výroba funkčních částí nástrojů [14]

Výroba funkčních částí nástrojů pro přesné stříhání v porovnání s běžným stříháním je velmi nákladná a pracná. Může za to především fakt, že zde je použita velmi malá střížná vůle. Požadavek na vzájemné slícování je z tohoto důvodu velmi vysoký.

Obecně se dá rozdělit výroba na dva způsoby:

- konvenčním způsobem
- elektroerozivním způsobem

U konvenčních způsobu výroby je především problém výroba střížnice, která je buď dělená nebo nedělená. Někdy dělené střížnice vyrobené za měkka běžnými způsoby mechanického zpracování většinou nevyhovují podmínce sériové výroby z důvodů, že deformace při kalení způsobí to, že výrobek je nepřesný a nekvalitní.

U metody elektroerozivního obrábění jsou funkční díly vyráběny elektrojiskrovou erozí až po tepelném zpracování. Problémy s deformacemi, které vznikají u běžných metod výroby se nevyskytují.

3.7 Lisy k přesnému stříhání [6], [9], [14]

Technologie přesného stříhání vyžaduje speciální trojčinné lisy, které musí kromě běžných požadavků kladených na tvářecí stroje vyhovovat ještě speciálním požadavkům, které jsou nezbytné vzhledem k odlišnému charakteru stříhání.


3.7.1 Základní požadavky na lisy pro přesné stříhání [9]

- 1) Potřebná práce pro tuto technologii je 2x až 3x větší než u klasického stříhání.
- 2) Je nezbytné naprosto přesné vedení beranu lisu a to bez vůle.
- 3) Měl by být vybaven automatickým podáváním a mazáním pásu, stříháním odpadu a odfukováním nebo vyjímáním výstřížků.
- 4) Pokud možno aby měl jednoduché ovládání a jednoduchou údržbu.
- 5) Lis musí být opatřen bezpečnostní pojistkou proti přetížení a jinými ochrannými zařízeními, které spolehlivě zajistí zejména kontrolu vyhození výstřížku a odpadu a ochranu obsluhujícího pracovníka.
- 6) Rychlost stříhání by neměla překročit 15 mm/s.

4. NÁVRH TECHNOLOGIE PŘESNÉHO STŘÍHÁNÍ S NÁTLAČNOU HRANOU

4.1 Konstrukční a technologické řešení nástroje

4.1.1 Nástřihový plán [9], [10]

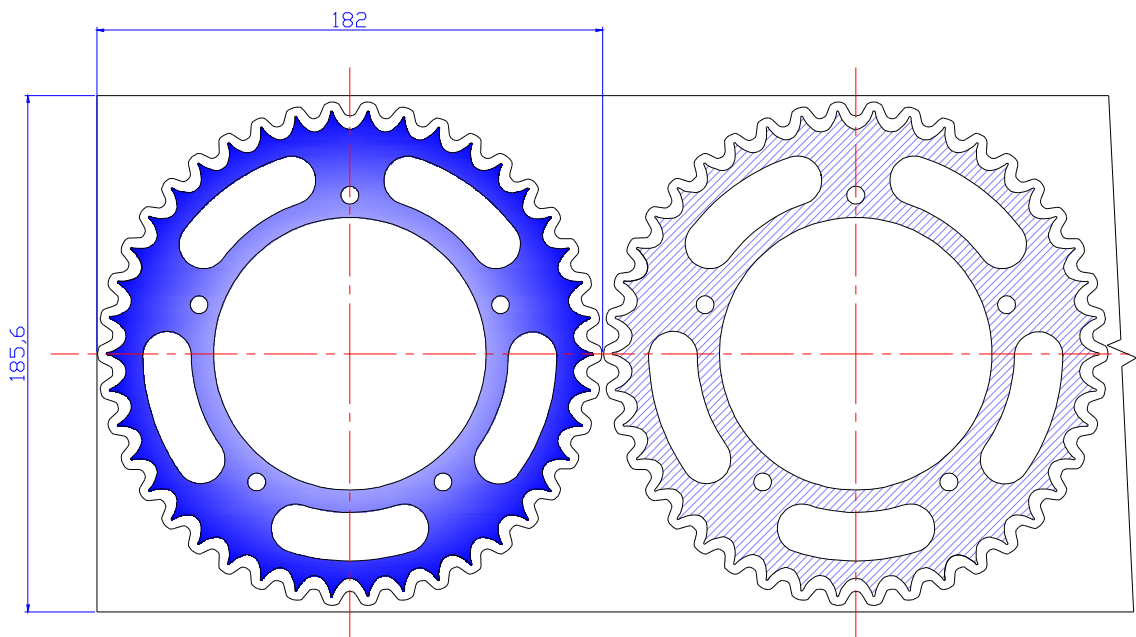

Obr.4.1 Nástřihový plán

Dle přílohy č.3 je pro tloušťku materiálu 4,5 mm minimální vzdálenost $b_1 = 5,3$ mm a $b_2 = 7$ mm. Z toho plyne šířka pásu a délka kroku.

$$\begin{aligned}\text{Šířka pásu:} \quad M &= 2 \cdot b_1 + D \\ M &= 2 \cdot 5,3 + 175 \\ M &= 185,6 \text{ mm}\end{aligned} \tag{4.1}$$

$$\begin{aligned}\text{Délka kroku:} \quad K &= b_2 + d \\ K &= 7 + 175 \\ K &= 182 \text{ mm}\end{aligned} \tag{4.2}$$

4.1.2 Tlačná hrana [9], [14]

Umístění a rozměry tlačné hrany určíme z tabulky která je obsažena v příloze č.3. Pro tloušťku materiálu 4,5 mm je tlačná hrana umístěna na přitlačné desce a na střížnici.

Rozměry nátlačné hrany

$$a = 3,2 \text{ mm}$$


$$h = 0,25 \text{ mm (2x)}$$

$$h_1 = 0,55 \text{ mm}$$


$$R = 0,1 \text{ mm}$$

Pro složité tvary součásti platí pro tlačnou hranu následující podmínky:

- Pro zářezy o šířce $b \geq 15 \cdot h$ je tlačná hrana vedena podél stříhaného obrysu.(Obr.4.2)
- Pro zářezy o šířce $b \leq 15 \cdot h$ není tlačná hrana vedena podél obrysu součásti.(Obr.4.3)

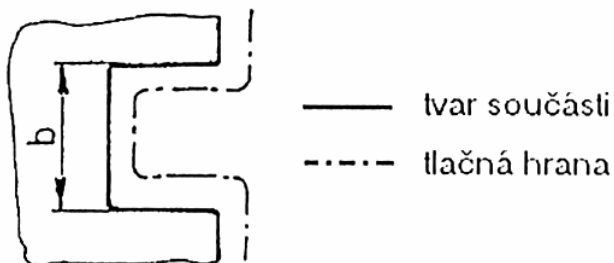

Obr.4.2

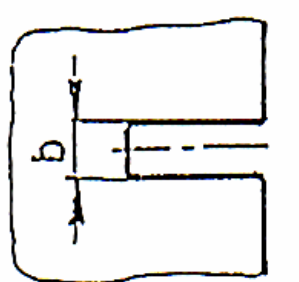

Obr. 4.3

4.1.3 Střížná vůle

Střížná vůle se vypočítá dle vztahu 3.15:

$$v = (1,5 \cdot c \cdot t - 0,0015) \cdot 0,32 \cdot \sqrt{T_{ps}}$$

$$v = (1,5 \cdot 7 \cdot 10^{-4} \cdot 4,5 - 0,0015) \cdot 0,32 \cdot \sqrt{496}$$

$$v = 0,023 \text{ mm}$$

kde: $\tau_{ps} = 0,8 \cdot R_m$

$$\tau_{ps} = 0,8 \cdot 620$$

$$\tau_{ps} = 496 \text{ Mpa}$$

Střížná vůle je $v = 0,023 \text{ mm}$

4.1.4 Plocha součásti, délka křivky stříhu a tlačné hrany

Hodnoty potřebné pro následující výpočty byly určeny v programu Autocad.

Plocha součásti $S_v = 9121,2 \text{ mm}^2$

Délka nátláčné hrany $L_h = 753,7 \text{ mm}$

Obvod součásti $O_s = O_o + 5 \cdot O_{s1} + 5 \cdot O_{s2} + O_v$ (4.4)

$$O_s = 837,9 + 5 \cdot 134,5 + 5 \cdot 20,1 + 307,9$$

$$O_s = 1918,8 \text{ mm}$$

kde: O_o – obvod ozubení [mm]
 O_{s1} – obvod tvarového střížníku [mm]
 O_{s2} – obvod střížníku průměru 6 mm [mm]
 O_v – obvod střížníku průměru 98 mm [mm]

4.1.5 Výpočet sil působících při přesném stříhání

Pro výpočet střížné síly použijeme vzorec (3.9):

$$F_1 = O \cdot t \cdot \tau_{ps} \cdot n$$

$$F_1 = 1918,8 \cdot 4,5 \cdot 496 \cdot 1,1$$

$$F_1 = 4\,711\,038 \text{ N}$$

Pro výpočet síly přidržovače použijeme vzorec (3.10):

$$F_2 = 4 \cdot R_m \cdot L_h \cdot h$$

$$F_2 = 4 \cdot 496 \cdot 753,7 \cdot 0,5$$

$$F_2 = 747\,670 \text{ N}$$

Pro výpočet síly vahazovače použijeme vzorec (3.11):

$$F_3 = S \cdot p$$

$$F_3 = O \cdot t \cdot p$$

$$F_3 = 1918,8 \cdot 4,5 \cdot 70$$

$$F_3 = 604\,422 \text{ N}$$

Pro výpočet celkové střížné síly použijeme vzorec (3.12):

$$F_c = F_1 + F_2 + F_3$$

$$F_c = 4\,711\,038 + 747\,670 + 604\,422$$

$$F_c = 6\,063\,130 \text{ N}$$

4.1.6 Výpočet střížné práce při přesném stříhání

Pro výpočet střížné práce použijeme vzorec (3.13):

$$A_s = (\psi \cdot F_1 \cdot t) / 1000$$

$$A_s = (0,48 \cdot 4\,711\,038 \cdot 4,5) / 1000$$

$$A_s = 10\,176 \text{ J}$$

4.1.7 Rozměry funkčních částí střížnice a střížníku [6], [9]

Děrovat otvor 6 mm

$$JR = 6 \text{ mm}$$

$$TS = +0,4 \text{ mm}$$

$$TA = 0,074 \text{ mm}$$

$$TE = 0,120 \text{ mm}$$

$$P = 0,310 \text{ mm}$$

$$V = 0,023 \text{ mm}$$

Rozměr střížnice:

$$RED = (JR + p + V) + TE \quad (4.5)$$

$$RED = (6 + 0,310 + 0,023) + 0,12$$

$$RED = 6,333_0^{+0,12} \text{ mm}$$

Rozměr střížníku:

$$RAD = (JR + p) - TA \quad (4.6)$$

$$RAD = (6 + 0,310) - 0,074$$

$$RAD = 6,31_{-0,074}^{+0} \text{ mm}$$

Děrovat otvor 98 mm

JR = 98 mm
TS = +0,4 mm
TA = 0,074 mm
TE = 0,120 mm
P = 0,310 mm
V = 0,023 mm

Rozměr střížnice:

$$RED = (JR + 2V) + TE \quad (4.7)$$

$$RED = (98 + 2 \cdot 0,023) + 0,120$$

$$RED = 98,046_0^{+0,12} \text{ mm}$$

Rozměr střížníku:

$$RAD = (JR) - TA \quad (4.8)$$

$$RAD = (98) - 0,074$$

$$RAD = 98_{-0,074}^{+0} \text{ mm}$$

Kde:	REV - rozměr střížnice při vystřihování	[mm]
	RAV – rozměr střížníku při vystřihování	[mm]
	RED – rozměr střížnice při děrování	[mm]
	RAD – rozměr střížníku při děrování	[mm]
	JR - jmenovitý rozměr	[mm]
	v - střížná vůle	[mm]
	TS - tolerance jmenovitého rozměru	[mm]
	TA - výrobní tolerance střížníku	[mm]
	TE - výrobní tolerance střížnice	[mm]

Ostatní střížníky a střížnice viz výrobní výkresy.

4.1.8 Kontrola střížníku na vzpěr [9], [10]

Kontroluje se střížník s nejmenším průměrem. V našem případě je to střížník s průměrem $d = 6 \text{ mm}$. Pro výpočet vzpěru je nutno spočítat kvadratický moment průřezu J_y . Uložení střížníku je možno považovat za vetknutý na obou koncích. Vypočítá se jeho kritická délka, při překročení této meze může dojít k jeho poškození.

$$J_y = \frac{\pi \cdot d^4}{64} = \frac{\pi \cdot 6^4}{64} = 63,6 \text{ mm}^4 \quad (4.9)$$

$$l_{\text{krit}} = \sqrt{\frac{4\pi^2 \cdot E \cdot J_y}{k_b \cdot d \cdot t \cdot \tau_{ps}}} = \sqrt{\frac{4\pi^2 \cdot 2,1 \cdot 10^5 \cdot 63,6}{1,8 \cdot 6 \cdot 4,5 \cdot 496}} = 147,9 \text{ mm} \quad (4.10)$$

kde:	E – modul pružnosti	E = 2,1.10 ⁵ MPa
	J _y – kvadratický moment průřezu	J _y = 63,6 mm ⁴
	k _b – koeficient bezpečnosti	k _b = 1,8
	d _v - průměr střížníku	d _v = 6 mm
	τ _{ps} – pevnost ve stříhu	τ _{ps} = 496 MPa

Z výpočtu vyplývá, že kritická hodnota délky střížníku je 147,9 mm, což je v našem případě dostačující. Střížník na vzpěr vyhovuje.

4.1.9 Kontrola pevnosti střížníku [9], [10]

Kontroluje se opět střížník s nejmenším průměrem. Tzn. střížník o průměru 6 mm. Maximální dovolené namáhání volím $\sigma_{\text{dov}} = 2\,200 \text{ MPa}$. Pro výpočet pevnosti musíme znát střížnou sílu na tomto střížníku a průřez střížníku. Sílu spočítáme ze vzorce (3.9).

Střížná síla

$$F_{V1} = O_1 \cdot t \cdot n \cdot \tau_{ps} \quad (4.11)$$

$$F_{V1} = \pi \cdot d_v \cdot t \cdot n \cdot \tau_{ps}$$

$$F_{V1} = \pi \cdot 6 \cdot 4,5 \cdot 1,1 \cdot 496$$

$$F_{V1} = 46\,280 \text{ N}$$

Průřez střížníku

$$S_{V1} = \frac{\pi \cdot d_v^2}{4} \quad (4.12)$$

$$S_{V1} = \frac{\pi \cdot 6^2}{4}$$

$$S_{V1} = 28,3 \text{ mm}^2$$

Pevnost střížníku

$$\sigma = \frac{F_{v1}}{S_v} \quad (4.13)$$

$$\sigma = \frac{46280}{28,3}$$

$$\sigma = 1635 \text{ Mpa}$$

kde: F_{v1} – střížná síla na nejmenším střížníku [N]
 O_1 - obvod nejmenšího střížníku [mm]
 S_{v1} - plocha průřezu střížníku [mm²]
 d_v - průměr střížníku [mm]

$\sigma_{dov} \geq \sigma \rightarrow$ střížník z hlediska pevnostního namáhání VYHOVUJE

4.1.10 Kontrola upínací desky na otláčení [9], [10]

Tuto kontrolu je potřeba provést z důvodu zjištění, zda má být vložena mezi upínací desku opěrná kalená deska či nikoli. Pokud přesáhne namáhání na dosedací ploše hodnotu 180 Mpa je nutno toto dodržet. Průměr upínací hlavy střížníku je stanoven na 10 mm.

Plocha průřezu upínací části

$$S_{s1} = \frac{\pi \cdot d_u^2}{4} \quad (4.14)$$

$$S_{s1} = \frac{\pi \cdot 10^2}{4}$$

$$S_{s1} = 78,6 \text{ mm}^2$$

kde: d_u – průměr upínací části střížníku [mm]

Vzniklé napětí mezi deskou a střížníkem

$$\sigma = \frac{F_{v1}}{S_{s1}} \quad (4.15)$$

$$\sigma = \frac{46280}{78,6}$$

$$\sigma = 588,8 \text{ Mpa}$$

kde: F_{v1} - střížná síla na nejmenším střížníku [N]
 S_s - plocha průřezu upínací části [mm²]

$\sigma_{dov} \leq \sigma \rightarrow$ upínací deska z hlediska pevnostního namáhání NEVYHOVUJE.
 Je nutné použít kalenou opěrnou desku

Opět byl proveden výpočet u nejmenšího střížníku, tudíž není potřeba počítat ostatní střížníky. Podmínka vložení kalené desky musí být splněna, takže i ostatní střížníky budou opřeny o kalenou desku.

4.1.11 Výpočet výšky střížnice [10], [14]

Při výpočtu se uvažuje namáhání střížnice na ohyb. Dovolené namáhání na ohyb je stanoveno na 2080 Mpa. Předpokládá se, že tlak je rozložen po obvodě rovnoměrně. Pro kruhovou střížnici platí vztah:

$$h = \sqrt{\left(1 - \frac{2 \cdot D_o}{3 \cdot D_1}\right) \frac{1,5 F_{stř}}{\sigma_{DOV}}} \quad (4.16)$$

$$\sigma_{DOV} = \frac{R_{mo}}{1,8} \quad (4.17)$$

$$h = \sqrt{\left(1 - \frac{2 \cdot 161,44}{3 \cdot 285}\right) \frac{1,5 \cdot 4711038}{2111 \cdot 10^6}}$$

$$\sigma_{DOV} = \frac{3800}{1,8}$$

$$h = 0,0456 \rightarrow 46 \text{ mm}$$

$$\sigma_{DOV} = 2111 \text{ MPa}$$

kde: h – výška střížnice

$F_{stř}$ – střížná síla

σ_{DOV} - maximální dovolené napětí v ohybu

R_{mo} - pevnost v ohybu

Podle výpočtu by měla být výška střížnice minimálně 46 mm. Vzhledem ke konstrukci nástroje, kdy je střížnice podepřena je možno tento rozměr zmenšit. Prakticky je namáhaná pouze na tlak a fakticky je tento vztah pouze informativní – udává, že je možno použít tuto střížnici i pro jinou konstrukci nástroje a že je nástroj správně nadimenzován. Proto volím výšku střížnice 40 mm.

4.1.12 Pevnostní kontrola upínacích šroubů [6], [9], [10]

Šrouby, které upevňují střížník jsou při vyhazování součásti a odpadu namáhány na tah a je potřeba výpočtem překontrolovat, zda navržený průměr, počet a materiál šroubů vyhovuje. Volím pevnostní šrouby s třídou pevnosti 10K. Nejprve je potřeba spočítat stírací sílu, která se spočítá jako 10% střížné síly na daném střížníku a po té určit napětí. Maximální dovolené napětí na šroubu volím 500 MPa dle materiálu šroubu 15 230. U střížníku, kde konstrukce nedovoluje uchycení pomocí šroubu se volí uchycení pomocí osazení hlavy střížníku. Pro kontrolu je zde uveden výpočet napětí na těchto střížnících v tahu.

Výpočet napětí u střížníku průměru 6 mm (střížník řešen pomocí osazení)

$$F_{s1} = O_{s1} \cdot t \cdot n \cdot \tau_{ps} \quad (4.18)$$

$$F_{s1} = \pi \cdot d_{s1} \cdot 4,5 \cdot 1,1 \cdot 496$$

$$F_{s1} = \pi \cdot 6 \cdot 4,5 \cdot 1,1 \cdot 496$$

$$F_{s1} = 46\,280 \text{ N}$$

$$F_{u1} = k_{eu} \cdot F_{s1} \quad (4.19)$$

$$\sigma = \frac{F_{u1}}{S_{v1}} \quad (4.20)$$

$$F_{u1} = 0,1 \cdot 46\,280$$

$$\sigma = \frac{4628}{28,3}$$

$$F_{u1} = 4\,628 \text{ N}$$

$$\sigma = 163,5 \text{ Mpa}$$

kde: F_{s1} – střížná síla na střížníku o průměru 6 mm
 F_{u1} – stírací síla na střížníku o průměru 6 mm
 σ – napětí na střížníku
 k_{eu} – koeficient pro určení stírací síly (0,1)
 S_{v1} - průřez střížníku

Střížník na tah VYHOVUJE

Výpočet napětí šroubu u tvarového střížníku

$$F_{s2} = O_{s2} \cdot t \cdot \tau_{ps} \cdot n \quad (4.21)$$

$$F_{u2} = k_{eu} \cdot F_{s2} \quad (4.22)$$

$$F_{s2} = 134,5 \cdot 4,5 \cdot 496 \cdot 1,1$$

$$F_{u2} = 0,1 \cdot 330\,224,4$$

$$F_{s2} = 330\,224,4 \text{ N}$$

$$F_{u2} = 33\,022,4 \text{ N}$$

$$\sigma = \frac{F_{u2}}{3 \cdot S_{v2}} \quad (4.23)$$

$$\sigma = \frac{33022,4}{2 \cdot 50,27}$$

$$\sigma = 328 \text{ MPa}$$

kde: F_{s2} – střížná síla na tvarovém střížníku
 F_{u2} – stírací síla na tvarovém střížníku
 σ – napětí na upínacích šroubech
 k_{eu} – koeficient pro určení stírací síly (0,1)
 S_{v2} - průřez šroubu

Volím dva upínací šrouby průměru 8 mm. Šrouby na tah VYHOVUJÍ.

Výpočet napětí šroubu u střížníku průměru 98 mm

$$F_{s3} = O_{s2} \cdot t \cdot \tau_{ps} \cdot n \quad (4.24)$$

$$F_{u3} = k_{eu} \cdot F_{s3} \quad (4.25)$$

$$F_{s3} = 307,9 \cdot 4,5 \cdot 496 \cdot 1,1$$

$$F_{u3} = 0,1 \cdot 755\,956,1$$

$$F_{s3} = 755\,956,1 \text{ N}$$

$$F_{u3} = 75\,595,61 \text{ N}$$

$$\sigma = \frac{F_{u3}}{5 \cdot S_{v3}} \quad (4.25)$$

$$\sigma = \frac{75595,61}{5 \cdot 50,27}$$

$$\sigma = 300,8 \text{ Mpa}$$

kde: F_{s3} – střížná síla na kruhovém střížníku o průměru 98 mm
 F_{u3} – stírací síla na kruhovém střížníku o průměru 98 mm
 σ – napětí na upínacích šroubech
 k_{eu} – koeficient pro určení stírací síly (0,1)
 S_{v2} - průřez šroubu

Volím 5 upínacích šroubů o průměru 8 mm. Šrouby na tah VYHOVUJÍ.

4.1.13 Návrh lisu [příloha č.5], [9],

Návrh lisu spočívá ve věci zvolit z výpočtů a z výkresů správný druh a typ lisu. Pro přesné stříhání je potřeba trojčinného lisu. Volím lis od firmy SCHMID s hydraulickým pohonem typ HSR 800. Tento stroj je vybaven automatickým podáváním a mazáním pásu plechu. Jako odvíjecí a rovnací zařízení je použit stroj značky SCHMID typ HR 10 H. Po vystřížení je vystřížená součástka i odpad odfouknut z pracovního prostoru. Obrázek obou strojů je v příloze č.5.

Technická data lisu HSR 800

Celková síla max:	8000	[kN]
Střížná síla max:	5000	[kN]
Přidržovací síla max:	1600	[kN]
Zdvih beranu max:	300	[mm]
Počet zdvihů nezátěž.:	35	[min ⁻¹]
Střížná rychlost:	10 – 30	[mm.s ⁻¹]
Přísunová rychlost:	200	[mm.s ⁻¹]
Posuvový krok max.	400	[mm]
Délka pásu min.:	3400	[mm]
Elektrický příkon:	135	[kW]
Spotřeba vzduchu:	30	[m ³ . h ⁻¹]
Hmotnost:	47 200	[kg]

Technická data odvíjecího a rovnacího zařízení HR 10 H

Tloušťka pásu:	1 – 10	[mm]
Šířka pásu:	15 – 300	[mm]
Hmotnost svitku max.:	4000	[kg]
Vnější průměr svitku max.:	1600	[mm]
Vnitřní průměr svitku min.:	500	[mm]
Rychlost pásu:	0,2 – 16	[m.min ⁻¹]
Počet rovnacích válců:	6	[ks]
Průměr rovnacích válců:	70	[mm]
Nastavování rovnacích válců:	hydraulicky	
Elektrický příkon:	7,5	[kW]
Hmotnost:	3 950	[kg]

5. TECHNICKO EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ

V této kapitole je proveden výpočet ekonomického zhodnocení pro danou součást. Při výpočtech jsou do nákladu zahrnuty ceny nástrojů, ceny spotřebovaného materiálu a cena na obsluhu stroje. Stroje, které jsou navrženy jsou ve vybavení podniku. Výsledkem je výrobní cena za jeden kus součásti.

5.1 Vstupní hodnoty a výpočet zpracovatelské režie [9], [14]

Pro výpočet je potřeba znát tyto údaje:

Vyráběné množství		$V_s = 600\,000$ ks
Životnost nástroje		$T_s =$ výrobní série
Dílenské režie	- jednicové mzdy	$JM = 100\%$
	- výrobní režie	$VR = 389\%$
	- správní režie	$SR = 115\%$
	- ostatní přímé náklady	$OPN = 20\%$

Výpočet zpracovatelské režie:

$$\begin{aligned} ZR &= JM + VR + SR + OPN \\ ZR &= 100 + 389 + 115 + 20 \\ ZR &= 624\% \end{aligned} \tag{5.1}$$

Pracovní třídy na výrobu nářadí:

PT 4	= 83 Kč/hod
PT 5	= 94 Kč/hod
PT 6	= 102 Kč/hod
PT 7	= 116 Kč/hod

Materiál 11 500

1 kg materiálu ve svitku	= 45 Kč
1 kg materiálu v tabuli	= 41 Kč
1 kg odpadu Kgo	= 5 Kč

5.2 Výpočet nákladů na obsluhu stroje [16]

Při výrobní sérii $V_s = 600\,000$ kusů a při uvažování, že daný typ lisu vyrobí 15 kusů za minutu a pro osmihodinovou pracovní směnu dostáváme vztah:

Stanovení počtu hodin na obsluhu stroje pro výrobní sérii $V_s = 600\,000$ kusů

$$P_{hs} = (V_s/15)/60 \quad (5.2)$$

$$P_{hs} = (600\,000/15)/60$$

$$P_{hs} = 667 \text{ hodin}$$

Stanovení nákladů na potřebný počet hodin

Na obsluhu stroje uvažuji platovou třídu $PT\ 6 = 102\text{ Kč/h}$. Po dosazení dostáváme:

$$N_{os} = P_{hs} \cdot PT\ 6 \quad (5.3)$$

$$N_{os} = 667 \cdot 102$$

$$N_{os} = 68\,034\text{ Kč}$$

5.3 Výpočet spotřeby a cen materiálu

5.3.1 Výpočet spotřeby a cen materiálu z tabule plechu – varianta a [9], [10], [16]

Při výpočtu je potřeba uvažovat s tabulemi plechu o rozměru šířky $\check{S}t = 1\,800\text{ mm}$ a délky $Dt = 4\,500\text{ mm}$. Dle nástřihového plánu vychází šířka pásu $M = 185,6\text{ mm}$ délka kroku $K = 182\text{ mm}$.

Stanovení počtu pásů z tabule:

$$P_p = \check{S}t/M \quad (5.4)$$

$$P_p = 1800/185,6$$

$$P_p = 9,7 \Rightarrow 9 \text{ pásů}$$

kde: M – šířka pásu plechu [mm]
 $\check{S}p$ – šířka tabule plechu [mm]

Stanovení počtu výstřížků z jednoho pásu plechu:

$$P_v = Dt/K \quad (5.5)$$

$$P_v = 4500/182$$

$$P_v = 24,7 \Rightarrow 24 \text{ kusů}$$

kde: K – krok [mm]
 Dt - délka pásu plechu tabule [mm]

Stanovení počtu výstřížků z jedné tabule plechu:

$$P_{vt} = P_p \cdot P_v \quad (5.6)$$

$$P_{vt} = 9 \cdot 24$$

$$P_{vt} = 216 \text{ výstřížků}$$

kde: P_p – počet pásů z tabule [mm]
 P_v - počet výstřížků z jednoho pásu plechu [mm]

Stanovení počtu tabulí plechu ke zhotovení série 600 000 ks:

$$Pt = Vs / Pvt \quad (5.7)$$

$$Pt = 600\,000 / 216$$

$$Pt = 2777,7 \rightarrow 2778 \text{ tabulí}$$

kde: Vs – počet kusů [ks]
Pvt – počet výstřížků z jedné tabule [ks]

Stanovení plochy výstřížků z jedné tabule:

Plocha výstřížku je Sv = 9 121,2 mm²

$$Svt = Sv \cdot Pvt \quad (5.8)$$

$$Svt = 9\,121,2 \cdot 216$$

$$Svt = 1\,970\,179,2 \text{ mm}^2$$

kde: Sv – plocha jednoho výstřížku [mm²]
Pvt – počet výstřížků z jedné tabule [mm²]

Stanovení plochy jedné tabule plechu :

$$St = Dt \cdot Št = 1800 \cdot 4500 = 8\,100\,000 \text{ mm}^2 \quad (5.9)$$

kde: Dt – délka tabule [mm]
Št – šířka tabule [mm]

Stanovení procentuální využitelnosti materiálu:

$$Spv = (Svt / St) \cdot 100 \quad (5.10)$$

$$Spv = (1\,970\,179,2 / 8\,100\,000) \cdot 100$$

$$Spv = 24,32 \% \rightarrow 75,68 \% \text{ je odpad}$$

kde: Svt – plocha výstřížků z jedné tabule [mm²]
St – plocha jedné tabule plechu [mm²]

Výpočet hmotnosti tabule:

$$m_t = \rho \cdot St \cdot t \quad (5.11)$$

$$m_t = 7,85 \cdot 10^{-6} \cdot 8\,100\,000 \cdot 4,5$$

$$m_t = 286,1 \text{ kg}$$

kde: ρ – měrná hmotnost oceli [kg/m³]
 t – tloušťka stříhaného materiálu [mm]
 St – plocha jedné tabule plechu [mm²]

Celková potřebná hmotnost plechů:

$$m_{cp} = m_t \cdot Pt \quad (5.12)$$

$$m_{cp} = 286,1 \cdot 2778$$

$$m_{cp} = 794\,786 \text{ kg} = 794,786 \text{ t}$$

kde: m_t – hmotnost tabule [kg]
 Pt – počet tabulí [mm²]

Výpočet odpadu:

Odpad je dle výpočtu 75,68 %. Z 794,786 tun plechu je hmotnost odpadu $m_{co} = 601,494$ tun.

Výpočet ceny odpadu:

$$C_{od1} = K_{go} \cdot m_{co} \quad (5.13)$$

$$C_{od1} = 5 \cdot 601\,494$$

$$C_{od1} = 3\,272\,505 \text{ Kč}$$

kde: K_{go} – cena odpadu [Kč]
 m_{co} – množství odpadu [kg]

Výpočet nákladu na materiál:

$$N_{m1} = C_{m1} \cdot m_{cp} - C_{od1} \quad (5.14)$$

$$N_{m1} = 41 \cdot 794\,786 - 3\,272\,505$$

$$N_{m1} = 31\,487\,295 \text{ Kč}$$

kde: C_{m1} – cena materiálu v tabuli za 1 kg [Kč]
 m_{cp} – celkové množství materiálu [kg]

5.3.2 Výpočet spotřeby a cen materiálu ze svitku – varianta b [16]

Při výpočtu plochy je potřeba uvažovat se svitek plechu tloušťky 4,5 mm, šířce 185,6 mm a návinem $N_p = 600$ m. Vstupní údaje jako délka kroku a šířka pásu jsou stejné jako u předešlé varianty.

Plocha výstřížku: $S_v = 9121,2 \text{ mm}^2$



Obr.5.1 Svitek plechu

Stanovení počtu výstřížků z jednoho svitku plechu:

$$P_{vs} = N_p / K \quad (5.15)$$

$$P_{vs} = 600\,000 / 182$$

$$P_{vs} = 3296,7 \Rightarrow 3296 \text{ kusů}$$

kde: K – krok [mm]
 N_p – návin plechu ve svitku [mm]

Stanovení počtu svitku k výrobě 600 000 kusů:

$$P_s = P_k / P_{vs} \quad (5.16)$$

$$P_s = 600\,000 / 3296$$

$$P_s = 181,98 \rightarrow 182 \text{ svitků}$$

kde: P_k – počet vyráběných kusů [ks]
 P_{vs} – počet výstřížků ze svitku [ks]

Stanovení plochy výstřížků z jednoho svitku:

$$S_{vs} = S_v \cdot P_k \quad (5.17)$$

$$S_{vs} = 9\,121,2 \cdot 3\,296$$

$$S_{vs} = 3,0063 \cdot 10^7 \text{ mm}^2$$

kde: S_v – plocha jednoho výstřížku $[\text{mm}^2]$
 V_s – počet vyráběných kusů $[\text{ks}]$

Stanovení plochy svitku:

$$S_s = \text{šs} \cdot \text{dps} \quad (5.18)$$

$$S_s = 185,6 \cdot 600\,000$$

$$S_s = 11,136 \cdot 10^7 \text{ mm}^2$$

kde: šs – šířka svitku $[\text{mm}]$
 dps – délka svitku $[\text{mm}]$

Stanovení procentuální využitelnosti materiálu:

$$S_{pv} = (S_{vs}/S_s) \cdot 100 \quad (5.19)$$

$$S_{pv} = (3,0063 \cdot 10^7 / 11,136 \cdot 10^7) \cdot 100$$

$$S_{pv} = 27 \% \rightarrow 73 \% \text{ je odpad}$$

kde: S_{vs} – plocha výstřížků z jednoho svitku $[\text{mm}^2]$
 S_s – plocha svitku $[\text{mm}^2]$

Stanovení hmotnosti svitku:

$$m_s = V_s \cdot \rho \quad (5.20)$$

$$m_s = 0,1856 \cdot 600 \cdot 0,0045 \cdot 7850$$

$$m_s = 3933,7 \text{ kg}$$

kde: V_s – objem svitku $[\text{m}^3]$
 ρ – měrná hmotnost oceli $[\text{kg/m}^3]$

Stanovení celkové hmotnosti plechu:

$$m_{cs} = P_s \cdot m_s \quad (5.21)$$

$$m_{cs} = 182 \cdot 3933.7$$

$$m_{cs} = 715\,933.4 \text{ kg} \rightarrow 715,9334 \text{ t}$$

kde: P_s – celkový počet svitků [ks]
 m_s – hmotnost jednoho svitku [kg]

Dle procentuální využitelnosti materiálu je 27% z 715,9334 tun 193,3 tun. Tzn. odpad je 522,6334 tun.

Výpočet odpadu:

Odpad je dle výpočtu 73 %. Z 715,9334 tun plechu je hmotnost odpadu $m_{co} = 522,6334$ tun.

Výpočet ceny odpadu:

$$C_{od2} = K_{go} \cdot m_{co} \quad (5.22)$$

$$C_{od2} = 5 \cdot 522\,633,4$$

$$C_{od2} = 2\,613\,167 \text{ Kč}$$

kde: K_{go} – cena odpadu [Kč]
 m_{co} – množství odpadu [kg]

Výpočet nákladu na materiál:

$$N_{m2} = C_{m2} \cdot m_{cs} - C_{od2} \quad (5.23)$$

$$N_{m2} = 45 \cdot 715\,933,4 - 2\,613\,167$$

$$N_{m2} = 29\,603\,836 \text{ Kč}$$

kde: C_{m1} – cena materiálu v tabuli za 1 kg [Kč]
 m_{cp} – celkové množství materiálu [kg]

5.3.3 Porovnání varianty a, varianty b

Po výpočtech jednotlivých variant, zda donou součást vyrábět z tabulí plechu či ze svítku plechu jsem došel k těmto výsledkům:

Celková spotřeba materiálu	varianta a 794,786 t	varianta b 715,9334 t
Celková cena materiálu	31 487 295 Kč	29 603 836 Kč
<u>Procentuální využitelnost materiálu</u>	<u>24,32%</u>	<u>27%</u>

Z daných údajů vyplývá, že **varianta b je ekonomičtější** oproti variantě a. Navíc by se ještě muselo k variantě a započítat dělení materiálu na požadovanou šířku pásu plechu. Vzhledem k tomu, že nám už před dělením vychází varianta b ekonomičtěji, neměl by daný výpočet potřebnou váhu.

Náklady na materiál jsou u varianty b nižší o 1 883 459 Kč.

5.4 Náklady na nástroj [9]

Předpoklad výrobního času na výrobu stříhadla v platové třídě PT 7:

$$640 \text{ Nh, PT 7} \rightarrow 640 \cdot 116 = 74\,240 \text{ Kč}$$

Jednicové mzdy:

$$JM = 74\,240 \text{ Kč} \quad (5.24)$$

Zpracovatelské náklady:

$$ZN = JM \cdot ZR \quad (5.25)$$

$$ZN = 74\,240 \cdot 624\%$$

$$ZN = 463\,257,6 \text{ Kč}$$

Zisk v nářadovně činí 10% zpracovatelských nákladů:

$$Z = ZN \cdot 10\% \quad (5.26)$$

$$Z = 463\,257,6 \cdot 10\%$$

$$Z = 46\,325,76 \text{ Kč}$$

Cena materiálu na nástroj je odhadnuta na 112 000 Kč.

Cena nástroje pro tuto technologii je:

$$N_{ns} = ZN + Z + \text{materiál} \quad (5.27)$$

$$N_{ns} = 463\,257,6 + 46\,325,76 + 112\,000$$

$$N_{ns} = 621\,583,36 \text{ Kč}$$

5.5 Výpočet výrobní ceny součásti

Pro výpočet výrobní ceny součásti je potřeba provést součet výše uvedených nákladů a to jsou:

- náklady na materiál
- náklady na výrobu nástroje
- náklady na obsluhu stroje

Stanovení celkových výrobních nákladů ke zhotovení série 600 000 kusů

$$V_{cse} = N_{m2} + N_{ns} + N_{os} \quad (5.28)$$

$$V_{cse} = 29\,603\,836 + 621\,583,36 + 68\,034$$

$$V_{cse} = 30\,293\,453,4 \text{ Kč}$$

Stanovení výrobních nákladů ke zhotovení jedné součásti

$$V_{cs} = V_{cse}/V_s \quad (5.29)$$

$$V_{cs} = 30\,293\,453,4/600\,000$$

$$V_{cs} = 50,489 \text{ Kč} \rightarrow 50,5 \text{ Kč}$$

Z výpočtu vychází, že výrobní cena jedné součásti technologií přesného stříhání je 50,5 Kč. Pro výrobu hotové součásti je nutno připočítat k této ceně ještě cenu za operaci k dosažení požadované geometrie zubu řetězového kola např. broušení boku zubů. Vzhledem k tomu, že tato operace je součástí každé technologie na výrobu řetězového kola, nebylo s touto operací v této práci uvažováno.

6. ZÁVĚR

V této diplomové práci byl řešen návrh a zpracování vybrané technologie výroby pro součást řetězové kolo, které se má vyrábět v sérii 600 000 kusů. Vybrána byla technologie přesného stříhání s nátláčnou hranou. Byly provedeny potřebné výpočty včetně výkresové dokumentace, která je v přílohách, a na závěr bylo také vypracováno technicko-ekonomické zhodnocení.

Výrobní náklady na výrobu jedné součásti technologií přesného stříhání s nátláčnou hranou jsou 50,5 Kč za kus bez nutné operace dokončení geometrie tvaru boku zubů. I přes to, že v této práci není tato operace řešena, je dle mého názoru cena velice přijatelná.

Závěrem bych chtěl podotknout, že se jedná o školní práci a některé údaje se mohou lišit od skutečnosti.

SEZNAM POUŽITÝCH OZNAČENÍ

a	[mm]	vzdálenost tl. hrany od obrysu souč.
A_s	[J]	střížná práce
b	[mm]	šířka zářezu
c	[-]	součinitel závislý na druhu stříhání
C_{od}	[Kč]	cena odpadu
d_u	[mm]	průměr upínací části střížníku
d_v	[mm]	průměr střížníku
D	[mm]	vnější průměr součásti
dps	[mm]	délka svitku
Dt	[mm]	délka tabule
E	[Mpa]	modul pružnosti
E_1	[mm]	vzdálenost mezi součástkami
F	[mm]	vzdálenost součásti od okraje
F_c	[N]	celková síla
F_v	[N]	střížná síla na střížníku
F_1	[N]	střížná síla
F_2	[N]	síla přidržovače
F_3	[N]	síla vyhazovače
h	[mm]	výška tlačné hrany
h_1	[mm]	výška tlačné hrany
JM	[%]	jednicové mzdy
JR	[mm]	jmenovitý rozměr
J_y	[mm ⁴]	kvadratický moment průřezu
k_b	[-]	koeficient bezpečnosti
l_{krit}	[mm]	kritická délka střížníku
L_h	[mm]	délka tlačné hrany
m_{co}	[kg]	celková hmotnost plechu odpadu
m_{cp}	[kg]	celková hmotnost plechu
m_{cs}	[kg]	celková hmotnost plechu svitku
m_s	[kg]	hmotnost svitku
m_t	[kg]	hmotnost tabule plechu
M	[mm]	šířka pásu plechu
n	[-]	součinitel otupení
N_m	[Kč]	náklady na materiál
N_{ns}	[Kč]	celková cena nástroje
N_{os}	[Kč]	náklady na potřebný počet hodin
N_p	[m]	návin plechu na svitku
O	[mm]	obvod součásti
O_o	[mm]	obvod ozubení
O_s	[mm]	obvod střížníku
O_v	[mm]	obvod střížníku průměru 98 mm
OPN	[%]	ostatní přímé náklady
p	[Mpa]	měrný tlak
P_{hs}	[h]	počet hodin na výrobu série
PT	[Kč/hod]	pracovní třídy
Pp	[ks]	počet pásů z tabule
Ps	[ks]	počet svitků

Pt	[ks]	celkový počet tabulí plechu
Pv	[ks]	počet výstřížků z jednoho pásu plechu
Pvs	[ks]	počet výstřížků z jednoho svitku pl.
Pvt	[ks]	počet výstřížků z jedné tabule plechu
RAD	[mm]	rozměr střížníku při děrování
RAV	[mm]	rozměr střížníku při vystřihování
RED	[mm]	rozměr střížnice při děrování
REV	[mm]	rozměr střížnice při vystřihování
S	[mm ²]	střížná plocha
Sv	[mm ²]	plocha stříhané součásti
SR	[%]	správné režie
Sc	[mm ²]	celková plocha plechu
Št	[mm]	šířka tabule
Spv	[%]	procentuální využitelnost materiálu
S _{s1}	[mm ²]	plocha průřezu upínací části
Ss	[mm ²]	plocha svitku
St	[mm ²]	plocha jedné tabule plechu
S _v	[mm ²]	plocha střížníku průměr 76 mm
Svs	[mm ²]	plocha výstřížku ze svitku
Svt	[mm ²]	plocha výstřížků z jedné tabule plechu
S _{1v}	[mm ²]	plocha potřebná na jeden výstřížek
šs	[mm]	šířka svitku
dps	[mm]	délka svitku
t	[mm]	tloušťka materiálu
TA	[mm]	výrobní tolerance střížníku
TE	[mm]	výrobní tolerance střížnice
TS	[mm]	tolerance jmenovitého rozměru
Ts	[roky]	životnost nástroje
v	[mm]	střížná vůle
VR	[%]	výrobní režie
Vs	[ks]	vyráběné množství
z	[mm]	střížná mezera
Z _{co}	[mm ²]	celková plocha odpadu
Z _o	[mm ²]	odpad na jeden výstřížek
Z	[Kč]	zisk v nářadovně
ZR	[%]	zpracovatelská režie
π	[-]	Ludolfovo číslo
ρ	[kg/m ³]	hustota
σ	[Mpa]	pevnost střížníku
σ _{dov}	[Mpa]	maximální dovolené namáhání
σ _{Kt}	[Mpa]	mez kluzu materiálu
σ _{Pt}	[Mpa]	mez pevnosti materiálu
T _{ps}	[Mpa]	pevnost ve stříhu
ψ	[-]	součinitel zaplnění grafu

Seznam použité literatury


- [1] KŘÍŽ, Václav; VÁVRA, Pavel. *Strojírenská příručka*. Praha : Scientia, 1998. 255 s. ISBN 80-7183-054-2.
- [2] DVOŘÁK, Milan. – GAJDOŠ, František. – NOVOTNÝ, Karel.: *Technologie tváření – plošné a objemové tváření*; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství; 2.vyd. ISBN 80-214-1481-2; 169 s.
- [3] BŘEZINA, Richard.: *Speciální technologie – technologie tváření* (návodů do cvičení); Vysoká škola báňská v Ostravě, Fakulta strojní a elektrotechnická; 1987; 218 s.
- [4] FOREJT, Milan.: *Teorie tváření*; Vysoké učení technické v Brně; Fakulta strojní; 1.vyd. ISBN 80-214-0415-9; 167 str.
- [5] NOVOTNÝ, Karel.: *Tvářecí nástroje*; Vysoké učení technické v Brně; Fakulta strojní; 1.vyd. ISBN 80-214-0401-9; 186 s.
- [6] BARTOŠ, P. – VYSKOČIL, O.: *Směrnice pro konstrukci nástrojů pro přesné stříhání* (učební texty); Brno; 88 str.
- [7] ČSN 22 6268; ČSN 22 6267; ČSN 22 6274; ČSN 22 6015
- [8] FOREJT, Milan; PÍŠKA, Miroslav. *Teorie obrábění, tváření a nástroje*. první. Brno : AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, 2006. 225 s. ISBN 80-214-2374-9.
- [9] HALUŠKA, Ladislav. *Výroba ocelové lamely spojky : Bakalářská práce*, 2008. 42 s.
- [10] LEINVEBER, Jan; ŘASA, Jaroslav; VÁVRA, Pavel. *Strojnické tabulky*. 2. vyd. Praha : Scientia, spol. s r.o., pedagogické nakladatelství, 1998. 911 s. ISBN 80-7183-123-9.
- [11] SVOBODA, Pavel; BRANDEJS, Jan; PROKEŠ, František. *Základy konstruování*. Brno : AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, 2005. 202 s. ISBN 80-7204-405-2.
- [12] KOTOUČ, Jiří, et al. *Tvářecí nástroje*. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1993. 349 s. ISBN 80-01-01003-1.
- [13] GUIDI, A. *Přístřihování a přesné stříhání*. Praha : SNTL , 1969. 138 s.
- [14] NOVOTNÝ, Josef; LANGER, Zdeněk. *Stříhání a další způsoby dělení kovových materiálů*. Praha : SNTL , 1980. 213 s.
- [15] BOLJANOVIC, Vukota. *Sheet metal forming processes and die design*. New York : Industrial Press, 2004. 219 s. ISBN 0-8311-3182.
- [16] Internet

Seznam příloh:

- Příloha č.1** Určení střížné vůle pomocí diagramu
- Příloha č.2** Velikost postranního odpadu a šířky můstku pomocí tabulky
- Příloha č.3** Velikost postranního odpadu a šířky můstku pomocí diagramu
- Příloha č.4** Některé druhy materiálů pro střížné nástroje
- Příloha č.5** Vybraný lis HSR 800, odvíjecí a rovnací zařízení HR 10H
- Příloha č.6** Návrh stříhadla ve 3D.
- Příloha č.7** Materiálový list oceli 19 436
- Příloha č.8** Materiálový list oceli 19 437

Příloha č.1


Určení střížné vůle pomocí diagramu

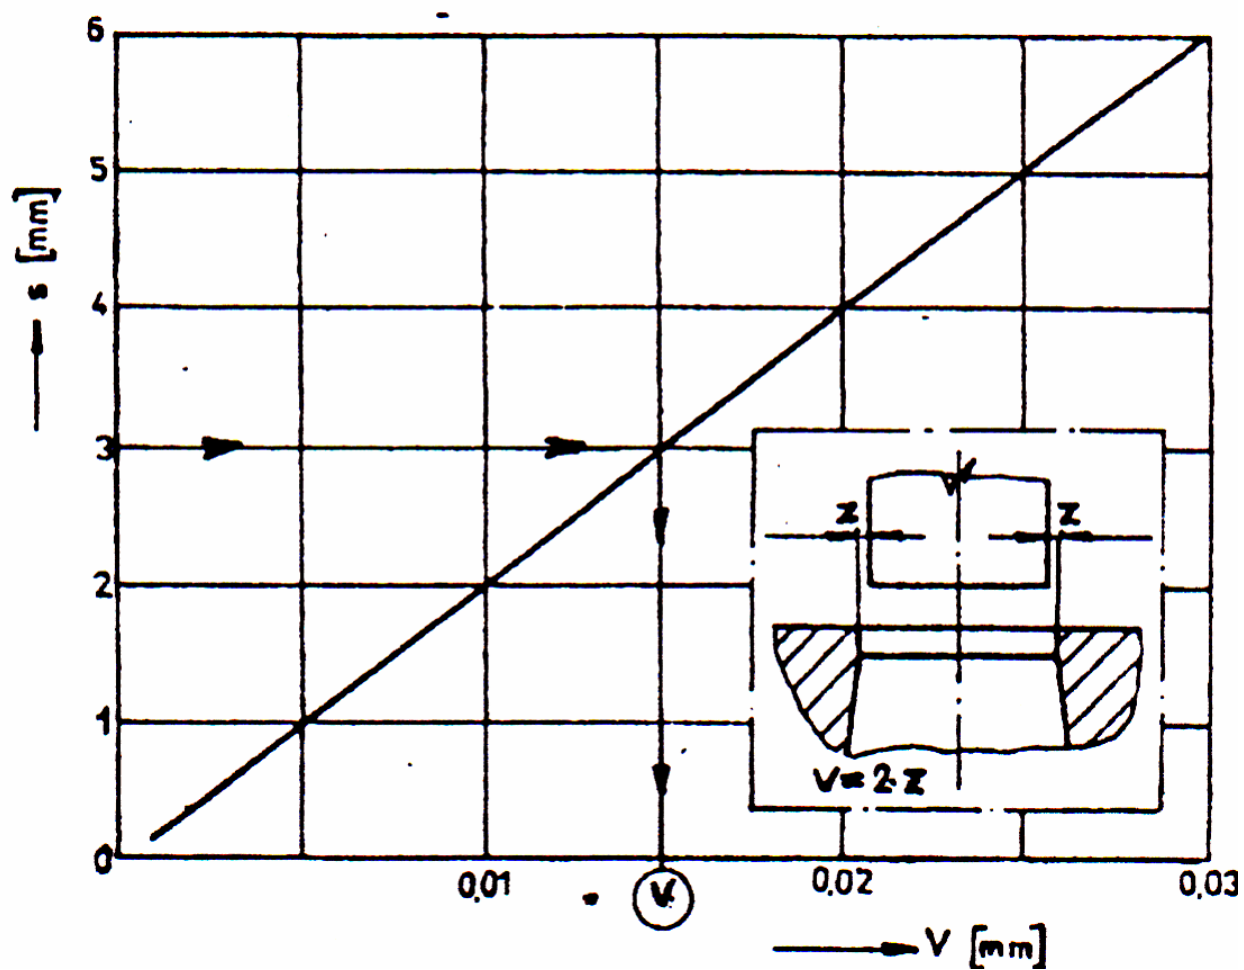

Příloha č.2


Velikost postranního odpadu a šířky můstku pomocí tabulky

Tloušťka mat. /mm/	E /mm/	F /mm/	Tloušťka mat. /mm/	E /mm/	F /mm/
0,5	2	3	6,0	8	14
0,8	3	3,5	7,0	9	15
1,0	3	4	8,0	10	16
1,2	3,5	4	9,0	11	17
1,5	4	5	10,0	12	18
2,0	4,5	6	12,5	15	20
2,5	5	8	15,0	18	25
3,0	5,5	9	16,5	22	28
3,5	6	10	18,0	23	32
4,0	6,5	11	20,0	25	35
5,0	7	12			

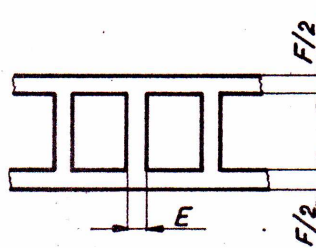

Příloha č.3

Velikost postranního odpadu a šířky můstku pomocí diagramu

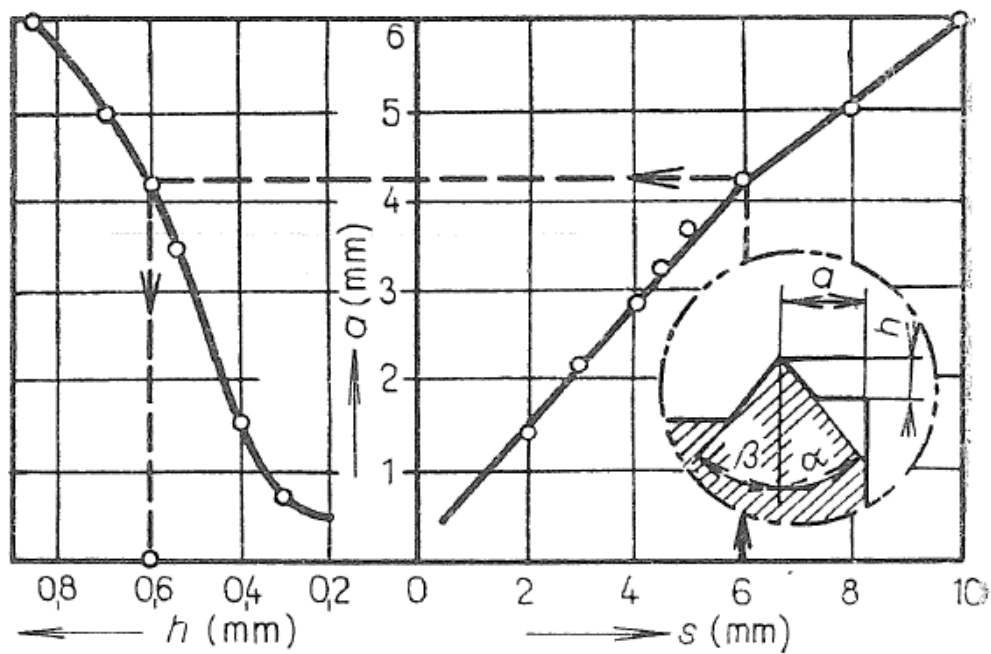


Příloha č.4

Některé druhy materiálů pro střížné nástroje


střížnice		19 436 19 437	kaleno a popuštěno na: 61 až 63 HRC pro $s = 0,4$ až 3 mm 58 až 61 HRC pro $s = 3$ až 7 mm
		slinutý karbid G 3	pro sérii nad 700 000 kusů
střížník kruhový	dříková část	19 437	59 až 61 HRC pro $s = 0,4$ až 3 mm 58 až 60 HRC pro $s = 3$ až 7 mm
		slinutý karbid G 3, G 4	pro sérii nad 700 000 kusů
	hlava	19 437	56 až 58 HRC
střížník tvarový	dříková část	Mo 5 PK kovaná	dokonalý pozvolný předeheřev — kalcí teplota 1 160 až 1 180 °C, velikost zrna 14 až 16 — popouštění na 550 až 570 °C—5x — kaleno a popuštěno na 59 až 61 HRC ¹⁾
		slinutý karbid G 3, G 4	pro sérii nad 700 000 kusů
	hlava	Mo 5 PK	56 až 58 HRC
přidržovač		19 437	55 až 57 HRC
vyhazovač		19 436	58 až 60 HRC
tlačný kolík		19 421 19 422	59 až 61 HRC
opěrná deska		19 436	58 až 60 HRC
zdlěť		19 452 — výkovek	kaleno a 2krát popuštěno na 55 až 57 HRC

Příloha č.5

Vybraný lis HSR 800

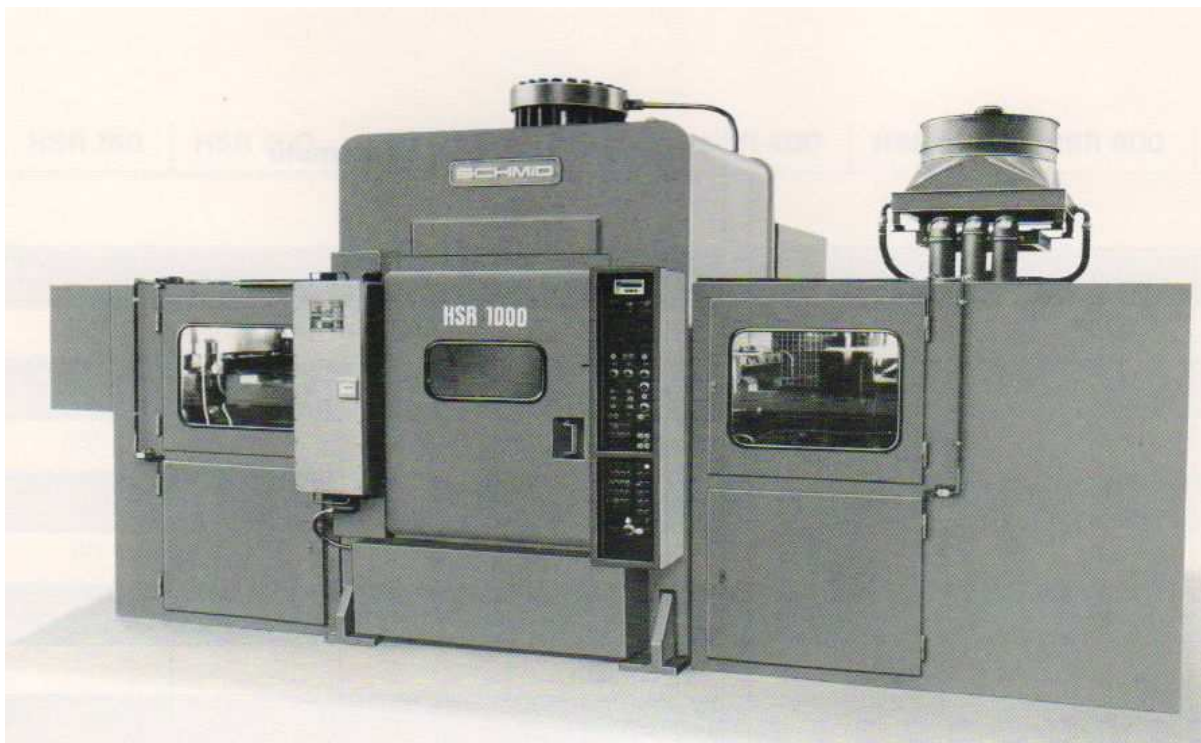


odvíjecí a rovnací zařízení HR 10H

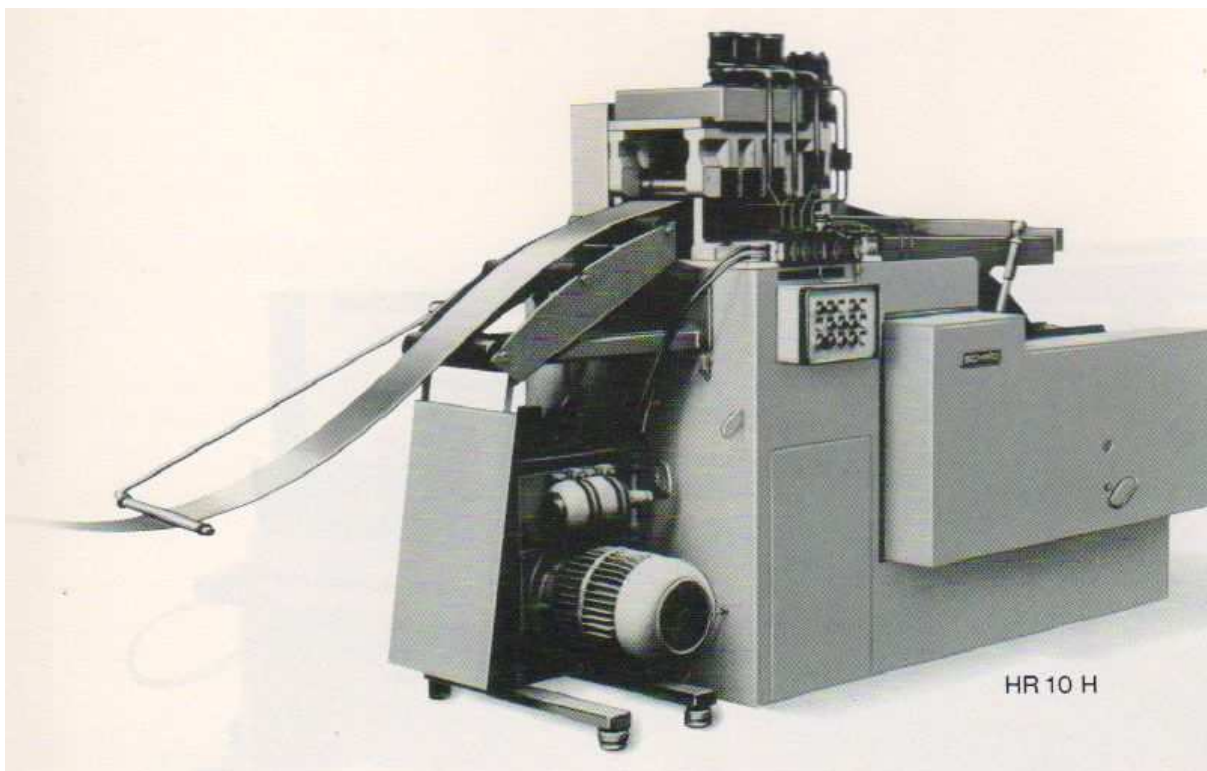

Příloha č.6

Návrh stříhadla ve 3D.

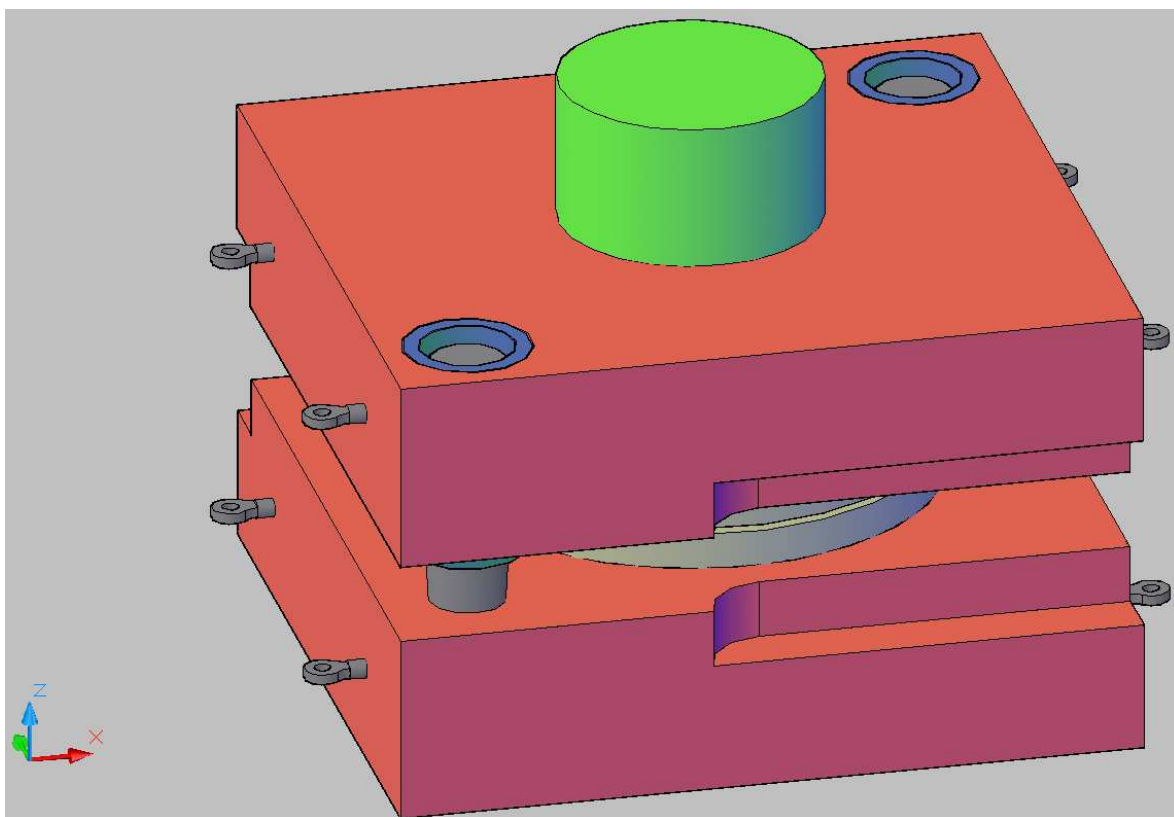

Příloha č.7

Materiálový list oceli 19 436

LEXIKON TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ

část 4, díl 4, 19436, str. 1

díl 4, legované oceli

ČSN 41 9436		Nástrojová, vysokolegovaná, chromová ocel			OCEL	
STN 41 9436		pro práci za studena			19 436	
Chemické složení [hm. %]						
C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni
1,80–2,05	0,20–0,45	0,20–0,45	max 0,030	max 0,035	11,0–12,5	max 0,50
Polotovary						
[1] tyče válcované a kované za tepla (kruhové, čtvercové, ploché)			[3] plechy válcované za tepla (okujené nebo mořené)			
[2] tyče broušené			[4] výkovky			
Mechanické vlastnosti ¹⁾						
Polotovary		[1] [2]				
Rozměr d [mm]		20				
Stav		kalený a popuštěný				
Tvrdost HRC		57–64 (K. t. 960 °C/olej; P. t. 300–150 °C/2 h)				
Mez kluzu v tlaku R _{el} [MPa]		2 700–3 000 (při tvrdosti 57–64 HRC)				
Pevnost v ohybu R _{mo} [MPa]		~ 3 800 (při tvrdosti 62 HRC)				
Fyzikální vlastnosti ²⁾						
Hustota	Měrná tepelná kapacita	Teplotní součinitel roztažnosti	Tepelná vodivost	Konduktivita		
ρ [kg·m ⁻³]	c _p [J·kg ⁻¹ ·K ⁻¹]	α [K ⁻¹]	λ _t [W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]	λ _e [MS·m ⁻¹]		
7 710	—	12·10 ⁻⁶	30	—		
Odolnost proti degradačním procesům ³⁾⁴⁾						
ODOLNOST PROTI KOROZI snížená		ODOLNOST PROTI KŘEHKÉMU LOMU malá		ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ poměrná ořezuvzdornost abrazi 270 %		
Technologické údaje						
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ						
žhánání na měkko	750–780 °C	ochlazovat v peci; max tvrdost 250 HB				
žhánání ke snížení pnutí	600–650 °C	ochlazovat v peci				
kalení ¹⁾	a) 930–960 °C	ochlazovat v oleji nebo termální lázni cca 450 °C				
	b) 950–980 °C	min tvrdost po kalení ~ 61 HRC				
	c) 1 040–1 080 °C	ochlazovat dmých. vzduchem u kusů do tloušťky 30 mm				
		min tvrdost po kalení ~ 60 HRC				
		ochlazovat v oleji nebo lázni 450 °C pro sekundární vytvrzování, min tvrdost po kalení ~ 57 HRC				
popouštění	a) 150–300 °C	nástroje nutno kalit z teplot 1 040–1 080 °C a popouštět při 510–520 °C				
nitridace	b) 480–510 °C	M _s ~ 200 °C				
teploty přeměn	A _{c1} ~ 800–830 °C	0,10 %				
délkové změny po kalení a popouštění ³⁾						
Závislost tvrdosti na popouštěcí teplotě						
teplota [°C]	100	150	200	250	300	
tvrdost HRC	64	63	62	60	57	
TVAŘITELNOST						
obtížná	teploty tváření 1 050–850 °C					

Příloha č.8

Materiálový list oceli 19 437

LEXIKON TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ

část 4, díl 4, 19437, str. 1

díl 4, legované oceli

ČSN 41 9437

STN 41 9437

Nástrojová vysokolegovaná Cr-W-V

ocel pro práci za studena

OCEL

19 437

Chemické složení [hm. %]

C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	W	V
1,80–2,05	0,20–0,45	0,20–0,45	max 0,030	max 0,035	11,00–12,50	max 0,50	0,60–1,00	0,15–0,30

Polotovary

[1] tyče kované nebo válcované za tepla

[2] tyče broušené nebo broušené a leštěné

[3] výkovky

Mechanické vlastnosti ¹⁾

Polotovar	[1]
Rozměr t, d [mm]	20
Stav	kalený a popuštěný
Mez kluzu R _e nebo R _p 0,2 [MPa]	–
Mez pevnosti R _m [MPa]	–
Tažnost A ₅ [%]	–
Kontrakce Z [%]	–
Vrbová houževnatost KCU 2 [J.cm ⁻²]	–
Tvrdost HRC	58–64 (K.t. 980 °C/olej; P.t. 100–300 °C/1×2 h)
Mez kluzu v tlaku R _{et} [MPa]	2 750–3 000 (při HRC 58–64)
Pevnost v ohybu R _{mo} [MPa]	~ 3 750 (při HRC 62)

Fyzikální vlastnosti

Hustota	Měrná tepelná kapacita	Teplotní součinitel roztažnosti	Tepelná vodivost	Rezistivita
ρ [kg.m ⁻³]	c _p [J.kg ⁻¹ .K ⁻¹]	α [K ⁻¹]	λ _t [W.m ⁻¹ .K ⁻¹]	ρ [Ω.m]
7 730	–	12,1.10 ⁻⁶	29,5	–

Odolnost proti degradačním procesům

ODOLNOST PROTI KOROZI

relativně malá

ODOLNOST PROTI KŘEHKÉMU LOMU

velmi malá

Technologické údaje

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

žhání na měkko

žhání ke snížení pnutí

kalení

popouštění primární

popouštění sekundární

750–780 °C

600–650 °C

960–1 000 °C³⁾

1 040–1 080 °C⁴⁾

100–300 °C

520–540 °C

ochlazovat v peci – max 250 HB

ochlazovat v peci

ochlazovat v oleji, na vzduchu nebo termálně – min 62 HRC

ochlazovat v lázni o teplotě asi 450 °C

ochlazovat na vzduchu

ochlazovat na vzduchu

Část 4, díl 4, 19437, str. 2

LEXIKON TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ

díl 4, legované oceli

prokalitelnost	v celém průřezu používaných nástrojů				
tvrdost	primární	58–64 HRC			
	sekundární	59–61 HRC			
teploty přeměn	$A_{c1} \sim 800\text{--}830\text{ }^{\circ}\text{C}$ $M_s \sim 190\text{ }^{\circ}\text{C}$				
závislost tvrdosti na popouštěcí teplotě					
popouštěcí teplota [$^{\circ}\text{C}$]	100	150	200	250	300
tvrdost HRC	64	63	62	60	58
TVAŘITELNOST					
tvařitelnost za tepla	– obtížná				
teploty tváření	1 050–850 $^{\circ}\text{C}$				
SVAŘITELNOST					
obtížná					
OBROBITELNOST	soustružení, hoblování	frézování, vrtání	broušení		
stav .3	9 b	9 b	5 b		
Použití					
Nástroje pro stříhání za studena – prostřihovací a děrovací nástroje s nejvyšší výkonností pro stříhání materiálů o vysoké pevnosti a malých tloušťkách (např. transformátorové plechy ve velkých svítcích), nože nůžek pro stříhání materiálů, např. drátů o vysoké pevnosti a malé tloušťce (asi do 4 mm).					
Nástroje pro tváření za studena – malé nástroje (trny) pro tlačení hlubokých tvarů vysokými spec. tlaky, malé nástroje pro tažení a průvlak, jednoduché nástroje na protlačování se zvýšenou odolností proti opotřebení.					
Nástroje řezné – protahovací a protlačovací trny, tvarové nože a frézy pro menší rychlosti, zejména pro obrábění nekovových a abrazivních materiálů.					
Formy – malé formy a vložky s vysokou životností pro lisování abrazivních práškových hmot, porcelánu, keramických materiálů, plastických hmot s abrazivními plnidly.					
Ostatní vlastnosti					
Druh oceli podle způsobu výroby		Barevné značení podle ČSN 42 0010		Třída odpadu podle ČSN 42 0030	
elektroocel		hnědá–černá–bílá		006	
Porovnání se zahraničními materiály					
ISO		EURO		Německo	
X210CrW12	ISO 4957	X210CrW 12-1	EN 96-79	X210CrW12	DIN 17350-80
Francie		Velká Británie		Rusko	
X210CrW 12-1	NF A35-590-92	–	–	–	–
Z210CrW 12-01	NF A35-590-78				
USA		Japonsko		Kanada	
–	–	–	–	–	–
Itálie		Rakousko		Švédsko	
215CrW 12-1KU	UNI 2955-82	–	–	2312	SS142312
Polsko		Maďarsko		Norsko	
–	–	–	–	–	–
Finsko		Švýcarsko		Španělsko	
–	–	–	–	X210CrW12 F.5213	UNE 36018-94 UNE 36018-94

